

名護市公共施設等総合管理個別計画

令和3年3月（令和8年3月改訂）

名護市

目 次

第1章	計画の概要	2
第1節	背景・目的	2
第2節	計画の位置づけ	2
第3節	計画期間	3
第4節	対象施設	4
第2章	名護市の公共施設の状態等	5
第1節	対象施設の築年別整備状況	5
第2節	施設関連経費の推移	6
第3節	建物の劣化状況調査	9
第3章	施設整備の基本的な方針等	16
第1節	公共施設等の管理における基本方針	16
第2節	建物の長寿命化に関する考え方	17
第3節	対策の優先順位の考え方	19
第4章	個別施設ごとの対策内容と実施計画	20
第1節	今後の対応方針	20
第2節	財政制約ラインの設定	21
第3節	実施計画	25
第5章	計画のフォローアップ	28
第1節	推進体制の整備	28
第2節	フォローアップ	28
第6章	建物ごとの個別施設計画	29
第1節	施設類型ごとの個別施設計画	29

第1章 計画の概要

第1節 背景・目的

現在、公共施設等の老朽化は社会的な課題となっており、公共施設等の建替えや大規模な改修などに要する更新費用の増加と、それに対する財源の不足が懸念されています。本市においても、市制施行から現在まで、多くの公共施設等を建設し、行政サービスを実施する基盤としてきましたが、それらの中には老朽化が進行し、建替え等の検討が必要な施設もあります。さらに、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口構造の変化などにより、現在の公共施設等に対する市民ニーズが変化していくことも予想され、今後、それらの公共施設等については、施設の在り方を検討する必要があります。


国においても、公共施設等の老朽化対策に関する取組を強化しており、平成25（2013）年11月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、翌4月には全国の地方公共団体に対し「公共施設等総合管理計画」の策定が要請されました。これを受けて本市では、本市の公共施設等の状況を客観的に把握・分析するとともに、長期的・全庁的な視点をもって、公共施設等の総合的かつ最適な配置を実現するための基本的な方針を定めることを目的とし、平成29（2017）年3月に「名護市公共施設等総合管理計画」（以下、総合管理計画とします）を策定しました。

総合管理計画においては、市全体の公共施設等の現状把握及び基本的な方針の整理を行いました。しかしながら、公共施設等の適正管理を着実に進めていくためには、個別施設ごとの具体的な対応方針や実施時期、対策費用等を明らかにした実行計画が不可欠であることから、令和3（2021）年3月に「名護市公共施設等総合管理個別計画」を策定しました。前期計画として一定期間の取組を進めてきたところであり、これまでの実施状況や課題を整理するとともに、施設の劣化状況や利用状況等を総合的に勘案し、「名護市公共施設等総合管理個別計画（後期計画）」として計画内容の更新を行うものとしています。

第2節 計画の位置づけ

総合管理計画は、本市の上位計画である「名護市総合計画」の「全体を支えるための体制づくり【行財政】」に基づくものであり、「名護市総合計画」の各政策分野における公共施設等の取り組みに対して全庁的な指針を定めたものです。本計画は、総合管理計画を上位計画とし、インフラ長寿命化基本計画において、個別施設毎の具体的な対応方針を定める計画として示されている「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」に位置付けるものです。

図 1-1. 計画の位置づけ

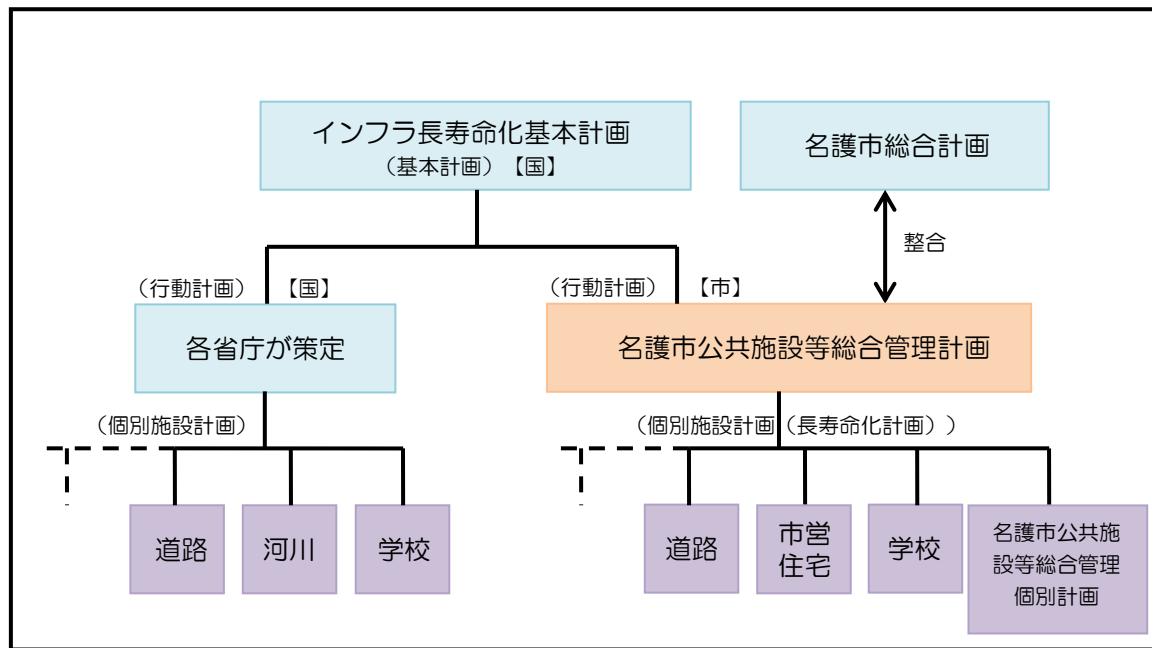

第3節 計画期間

上位計画である総合管理計画は、平成 29（2017）年度から令和 8（2026）年度までの 10 年間で計画期間としていますが、公共施設等を総合的かつ計画的に管理していくためには中長期的な視点が不可欠であることから、平成 29（2017）年度から令和 38（2056）年度までの 40 年間に見込まれる更新費用推計に基づき策定されています。本計画の計画期間は、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間とし、令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度までの 5 年間で前期、令和 8（2026）年度から令和 12（2030）年度までの 5 年間で後期として構成しています。前期計画期間における取組の進捗状況や課題を整理したうえで、本計画は後期計画として内容の見直しを行い、引き続き計画的な公共施設等の管理を推進するものとします。

なお、社会情勢の変化や財政状況、事業の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行うものとします。

表 1-1. 計画期間

名護市公共施設等総合管理個別計画 計画期間									
前期					後期				
R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)	R7年度 (2025)	R8年度 (2026)	R9年度 (2027)	R10年度 (2028)	R11年度 (2029)	R12年度 (2030)
計画運用					計画運用				
					<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">中間見直し</div>				

第4節 対象施設

総合管理計画に掲げる建物系施設のうち、所管課等において「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定する学校教育系施設の小中学校及び幼稚園、市営住宅、都市公園の施設を除いたものを本計画の対象施設とします。対象施設については、施設の状態等を把握し、総合管理計画の施設整備の基本的な方針等に基づき、計画期間における建物ごとの対応方針や対策内容等を整理しました。

表 1-2. 本計画の対象施設

大分類	中分類	施設数	建物棟数	延床面積 (㎡)
市民文化系施設	集会施設	5	10	11,940.44
	各区集会施設	46	48	23,174.81
社会教育系施設	図書館	1	1	4,622.25
	博物館	2	5	5,590.77
	学習施設	3	9	8,036.77
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	5	8	8,757.52
	各区スポーツ施設	5	5	2,006.16
産業系施設	産業系施設	35	56	67,854.95
学校教育系施設	大学	1	4	9,453.67
	その他教育施設	6	21	3,092.00
子育て支援施設	認定こども園	2	3	1,872.79
	保育所	5	5	1,894.72
	放課後児童クラブ	1	1	120.00
保健・福祉施設	高齢福祉施設	2	2	474.20
	障がい福祉施設	1	1	210.60
	保健施設	1	1	2,769.14
医療施設	医療施設	2	2	437.74
行政系施設	庁舎等	5	9	11,884.53
	消防施設	5	13	5,726.69
	その他行政系施設	9	27	6,565.51
公園	農村公園	1	1	28.22
	漁港公園	1	2	70.77
	その他公園	4	30	5,894.12
供給処理施設	供給処理施設	3	12	9,126.86
その他	公衆便所等	8	8	190.58
	宿舍	1	1	1,759.82
	斎場	1	1	451.69
	その他	7	9	3,407.30
	廃止済施設	1	1	180.00
合計		169	296	197,594.62

※施設数、建物棟数、延床面積、は令和7（2025）年9月末の総量です。


第2章 名護市の公共施設の状態等

第1節 対象施設の築年別整備状況

本計画で対象としている施設の築年別の整備状況をみると、1980年代と1990年代後半から2000年代にかけて、施設の整備がやや集中していることがわかります。1980年代の建物は建築後およそ40年が経過しており、老朽化が進行している施設も多いことから、建替え等の対策が必要となる施設が多くなっています。また旧耐震基準¹が適用されていた時期である昭和56（1981）年6月以前に整備された建物が31棟 16,277.47㎡あり、延床面積ベースで全体の約8.24%を占めています。

施設類型ごとにみると、各地区の集会施設等を含む市民文化系施設は昭和59（1984）年度から平成26（2014）年度と長期間にわたり、順次整備が進められてきました。市役所の本庁舎や、消防施設等を含む行政系施設には旧耐震基準の建物も残っており、建替え等の対策が必要な時期が到来しています。農業関係施設や企業誘致施設を含む産業系施設は、1990年代後半から継続的に整備が進められてきました。

図2-1. 築年別整備状況

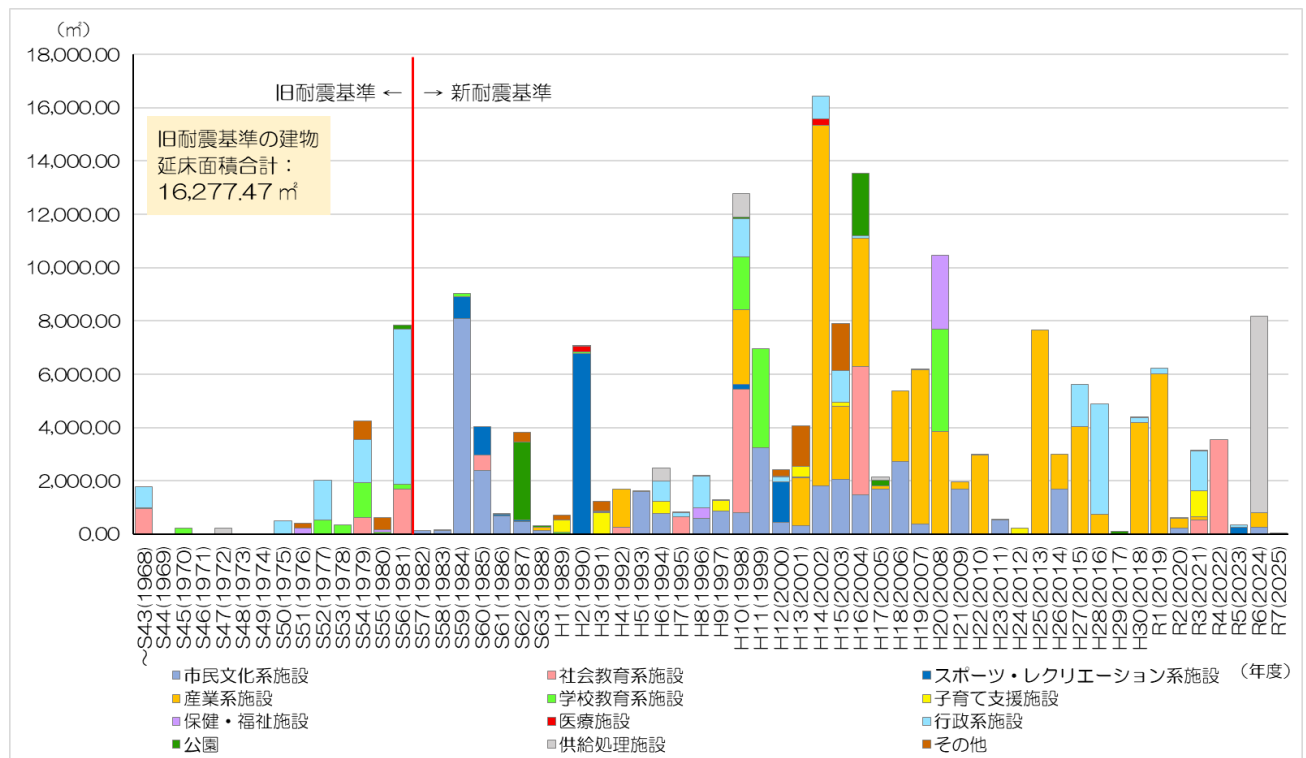


¹旧耐震基準：建築基準法が昭和56（1981）年6月に改正される以前の耐震基準。改正以降の基準を新耐震基準と呼ぶ。

第2節 施設関連経費の推移

(1) 施設の維持管理コストの推移

令和4（2022）年度から令和6（2024）年度にかけての施設の維持管理に要するコストを集計しました。需用費の光熱水費、委託料の多くは増加傾向にあります。修繕費は老朽化している施設の部分的な修繕を実施している費用で、令和4（2022）年度から令和6（2024）年度では減少傾向に見えますが、施設の老朽化の進行により今後も増加することが見込まれます。指定管理委託料は、スポーツ施設やインキュベート施設等の施設について、その管理を専門性の高い事業者へ委託するための費用です。令和6（2024）年度には完成した一般廃棄物処理施設の施設管理委託料の関係により増加しています。


図2-2. 施設の維持管理コストの推移

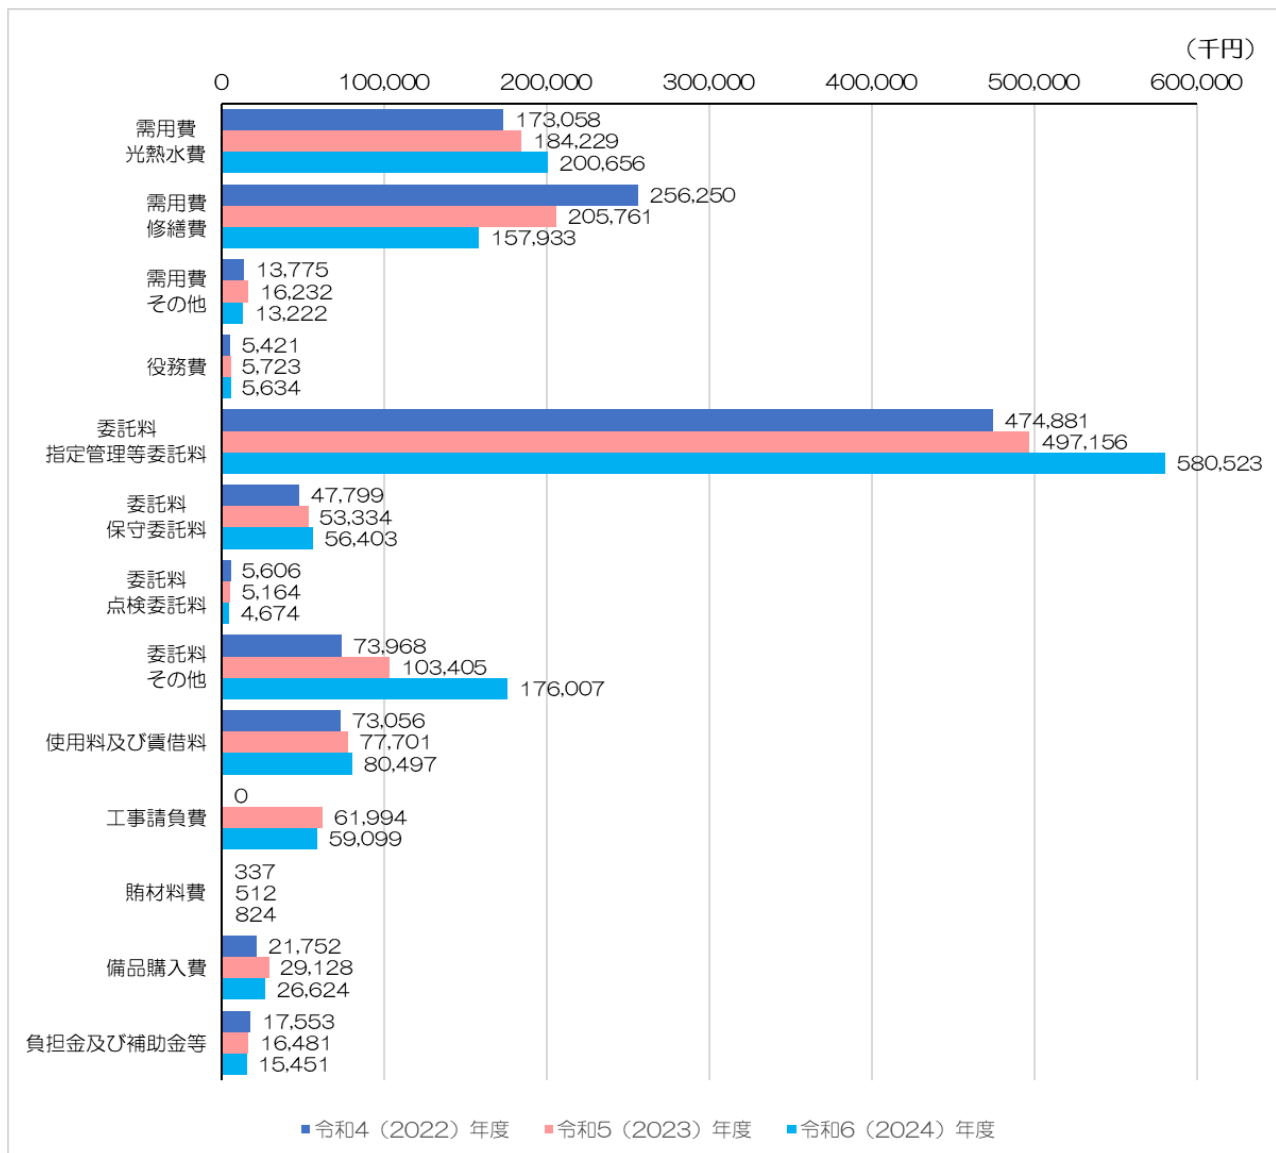

(2) 施設関連収入の推移

令和4（2022）年度から令和6（2024）年度にかけての施設の運営によって得られた使用料等の収入額を集計しました。使用料・手数料収入は施設を利用した方からの使用料収入が主で、令和4（2022）年度から増加傾向にあります。名護市マルチメディア館などのインキュベーター施設や、みらい1号館からみらい5号館、名護市産業支援センター、名護市民会館等の収入が多くなっています。補助金等収入には施設の運営に際して国や県から受ける補助金収入を集計しており、その他収入は、みらい1号館から5号館の共益費等が含まれています。


図 2-3. 施設関連収入の推移

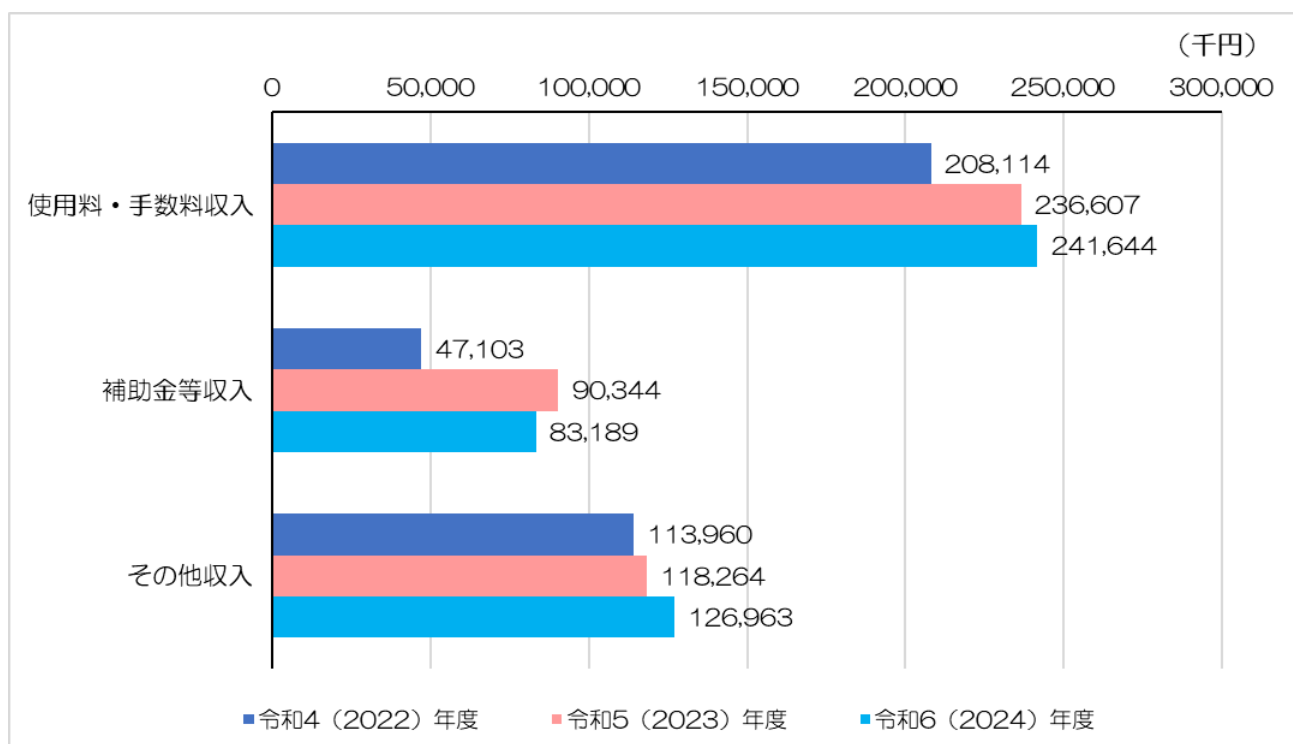

(3) 投資的経費の推移

投資的経費は、公共施設等の新築、建替え、大規模改修等に要する建設事業費であり、各年度に実施する事業内容や事業規模によって、その金額が大きく変動する性質を有しています。特に、大型施設の整備や複数事業が同時期に集中する場合には、単年度における財政負担が急増する傾向があります。令和4（2022）年度は約65億円、令和5（2023）年度には約83億円、令和6（2024）年度には約100億円と近年は投資的経費が増加傾向にあります。これらの主な要因として、令和4（2022）年度には新博物館や屋部地区センター、令和5（2023）年度では名護第一学校給食センター、令和6（2024）年度はわんさか大浦パークやサンセットオフィス交流施設の整備、これらに対する支出に加え、令和6（2024）年度に完成した一般廃棄物処理施設の整備により令和4（2022）年度から令和6（2024）年度にかけては、複数の大型建設事業が重なった結果、投資的経費が一時的に高い水準で推移することになりました。

図 2-4. 投資的経費の推移

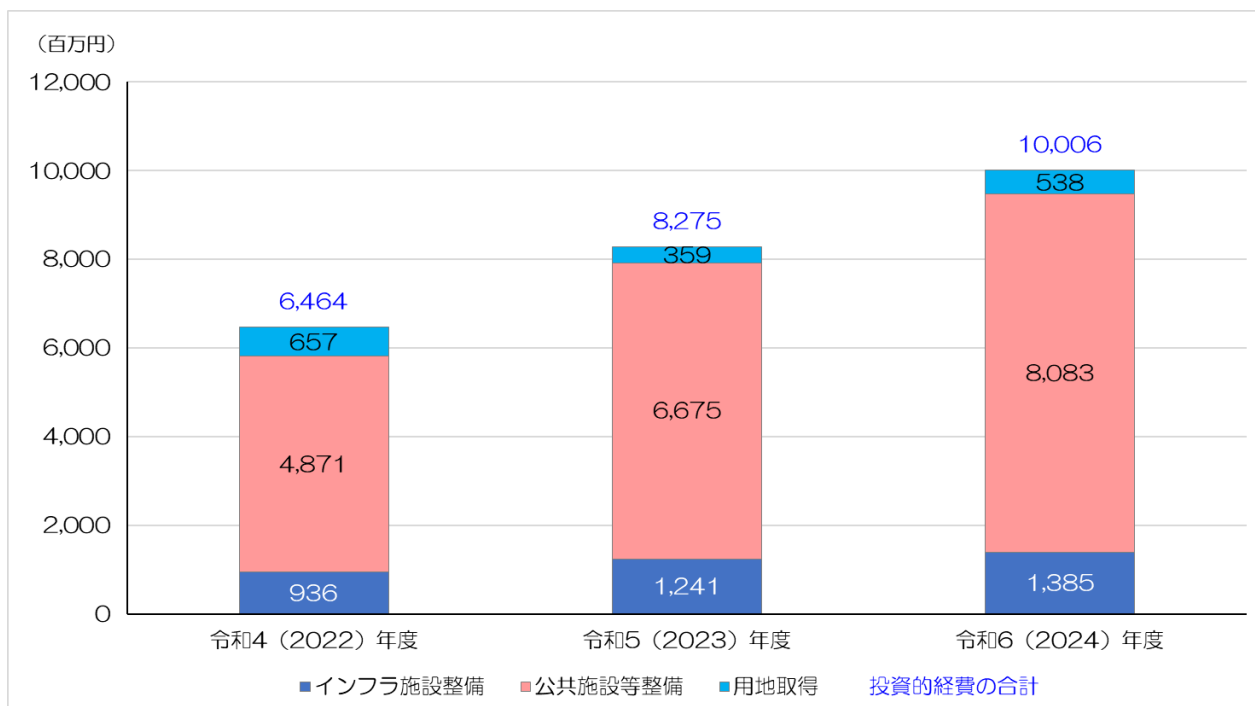

第3節 建物の劣化状況調査

(1) 劣化状況調査

各建物の劣化状況等の把握については、劣化状況調査票（表 2-2）を用いて建物ごとに現地調査を実施しました。文部科学省の学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書を参考に、建物を屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備の5つの部位に区分しています。屋根・屋上、外壁については、原則として目視によるひび割れや損傷の有無、雨漏りの有無などの状況を調査し、その劣化の状況に応じてA～Dの4段階で評価を行いました。内部仕上げ、電気設備、機械設備については、経過年数による評価を基本とし、経年劣化以上の損傷が認められる施設については、経過年数による評価から1段階下げる等の調整をしています。なお、経過年数による評価については、調査を実施した令和7（2025）年度を基準年として判定しています。

目視による評価ならびに経過年数による評価それぞれについて、A～Dの評価基準を表 2-1 に示しています。

表 2-1. 劣化状況調査の評価基準

評価基準

目視による評価【屋根・屋上、外壁】

	評価	基準
良好 劣化	A	概ね良好
	B	部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
	C	広範囲に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)
	D	早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を与えている) (設備が故障し施設運営に支障を与えている)等

経過年数による評価 【内部仕上げ、電気設備、 機械設備】

	評価	基準
良好 劣化	A	20年未満
	B	20～40年
	C	40年以上
	D	経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書

建物ごとの劣化状況は、評価ごとの配点と部位ごとのコスト配分に基づき、健全度（100点満点）で示しています。健全度が高い施設ほど、良好な状態となっており、健全度が低い施設は施設各部の劣化が進行している施設となっています。評価ごとの配点ならびに部位ごとのコスト配分、健全度の計算方法について、表 2-3 に示しています。

表 2-2. 劣化状況調査票

劣化状況調査票

施設名		財産番号		調査日	
建物名		整理番号		記入者	
構造種別		延床面積	m ²	建築年月日	

部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴 (部位の更新) 工事内容	劣化状況 (複数回答可)		特記事項	評価
				箇所数		
1 屋根 屋上	<input type="checkbox"/> アスファルト保護防水		<input type="checkbox"/> 降雨時に雨漏りがある			
	<input type="checkbox"/> アスファルト露出防水		<input type="checkbox"/> 天井等に雨漏り跡がある			
	<input type="checkbox"/> シート防水、塗膜防水		<input type="checkbox"/> 防水層に膨れ・破れがある			
	<input type="checkbox"/> 勾配屋根 (長尺金属板、折板)		<input type="checkbox"/> 屋根葺材に錆・損傷がある			
	<input type="checkbox"/> 勾配屋根 (スレート、瓦類)		<input type="checkbox"/> 笠木・立上り等に損傷がある			
	<input type="checkbox"/> その他の屋根 ()		<input type="checkbox"/> 樋やルーフドレンを目視点検できない			
	最終工事年度 (西暦)		<input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある			
2 外壁	<input type="checkbox"/> 塗仕上げ		<input type="checkbox"/> 鉄筋が見えているところがある			
	<input type="checkbox"/> タイル張り、石張り		<input type="checkbox"/> 外壁から漏水がある			
	<input type="checkbox"/> 金属系パネル		<input type="checkbox"/> 塗装の剥がれ			
	<input type="checkbox"/> コンクリート系パネル (ALC等)		<input type="checkbox"/> タイルや石が剥がれている			
	<input type="checkbox"/> その他の外壁 ()		<input type="checkbox"/> 大きな亀裂がある			
	<input type="checkbox"/> アルミ製サッシ		<input type="checkbox"/> 窓・ドアの廻りで漏水がある			
	<input type="checkbox"/> 鋼製サッシ		<input type="checkbox"/> 窓・ドアに錆・腐食・変形がある			
	<input type="checkbox"/> 断熱サッシ、省エネガラス		<input type="checkbox"/> 外部手すり等の錆・腐朽			
	最終工事年度 (西暦)		<input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある			

部位	改修・点検項目	改修・点検年度	特記事項 (改修内容及び点検等による指摘事項)	評価
3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン)等	<input type="checkbox"/> 老朽改修			
	<input type="checkbox"/> エコ改修			
	<input type="checkbox"/> トイレ改修			
	<input type="checkbox"/> 法令適合			
	<input type="checkbox"/> LAN			
	<input type="checkbox"/> 空調設置			
	<input type="checkbox"/> バリアフリー対策			
	<input type="checkbox"/> 防犯対策			
	<input type="checkbox"/> 構造体の耐震対策			
4 電気設備	<input type="checkbox"/> 分電盤改修			
	<input type="checkbox"/> 配線等の敷設工事			
	<input type="checkbox"/> 昇降設備保守点検			
	<input type="checkbox"/> その他、電気設備改修工事			
5 機械設備	<input type="checkbox"/> 給水配管改修			
	<input type="checkbox"/> 排水配管改修			
	<input type="checkbox"/> 消防設備の点検			
	<input type="checkbox"/> その他、機械設備改修工事			

特記事項 (改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)

健全度
10
100点
自動算定

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書を基に作成

表 2-3. 配点と健全度の計算方法

①部位の評価点	
	評価点
A	100
B	75
C	40
D	10

②部位のコスト配分	
部位	コスト配分
1 屋根・屋上	5.1
2 外壁	17.2
3 内部仕上げ	22.4
4 電気設備	8.0
5 機械設備	7.3
計	60

③健全度	
$\text{総和(部位の評価点} \times \text{部位のコスト配分)} \div 60$	
※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。 ※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。	
(右図「劣化状況調査票」記入例における健全度計算例)	

	評価	→	評価点	×	配分	=	
1 屋根・屋上	C	→	40	×	5.1	=	204
2 外壁	D	→	10	×	17.2	=	172
3 内部仕上げ	B	→	75	×	22.4	=	1,680
4 電気設備	A	→	100	×	8.0	=	800
5 機械設備	C	→	40	×	7.3	=	292
						計	3,148
						÷	60
						健全度	52

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書


(3) 調査結果

評価の対象とした5つの部位ごとに、評価結果を集計しました(図2-5)。建物によっては、電気設備や機械設備がない簡易的な倉庫や1階部分のみを別棟として管理している建物もあるため、部位ごとで合計数に差異が生じています。

いずれの部位でもB判定の建物が最も多く、部位ごとの修繕が必要となるC判定もしくはD判定となっている建物数は屋根・屋上で62棟(全体の26.4%)、外壁で70棟(全体の24.3%)となっています。

経過年数での評価を原則とする内部仕上げ、電気設備、機械設備のうち、電気設備、機械設備についてはC判定もしくはD判定となっている建物がやや少なく、電気設備で45棟(全体の16.0%)、機械設備で42棟(全体の15.3%)となっています。一方、内部仕上げについては壁面や天井部分の損傷が認められる建物も多かったことから、C判定もしくはD判定となっている建物が73棟(全体の25.6%)となっています。


図 2-5. 各部位の評価結果

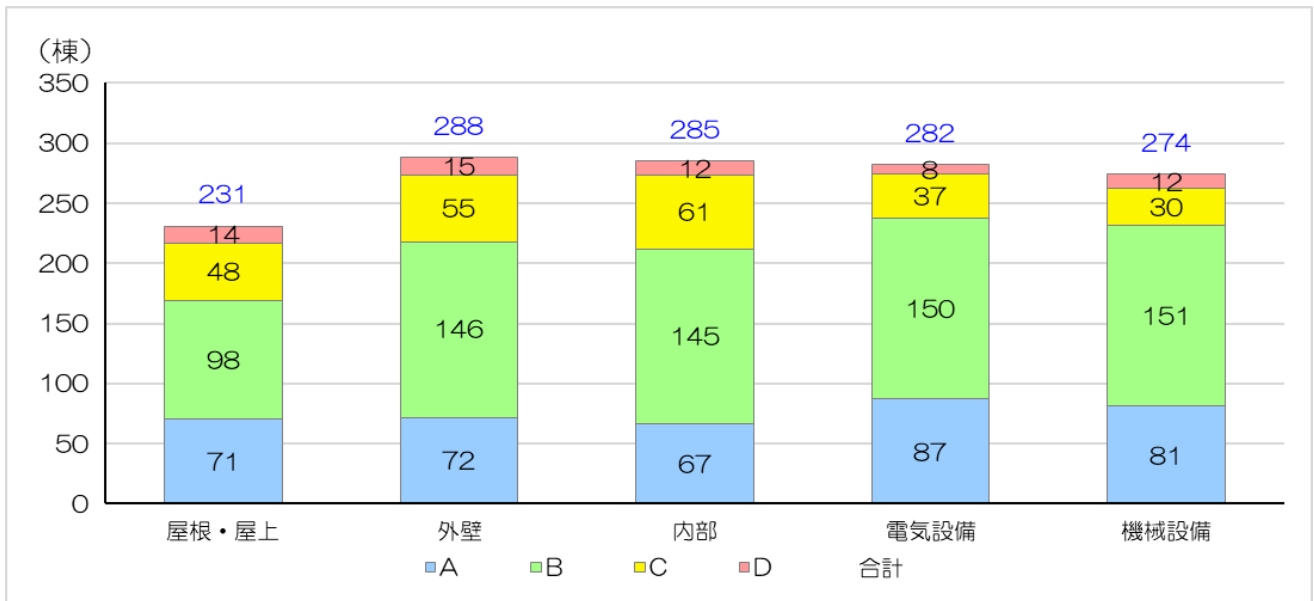

施設類型ごとに評価の内訳をみると、屋根・屋上については、築年数が古い建物が多い市民文化系施設、学校教育系施設、行政系施設でC判定もしくはD判定となっている建物が多くなっています（図 2-6）。

主な劣化事象は防水面の劣化や排水口の詰まり、コンクリートのひび割れ等となっており、市民文化系施設では名護市民会館の文化棟や福祉棟、学校教育系施設では各地区にある学校給食センターの一部の建物、行政系施設では名護市本庁舎において、雨漏りが発生している部分も見受けられています。


図 2-6. 施設類型ごとの評価結果 屋根・屋上

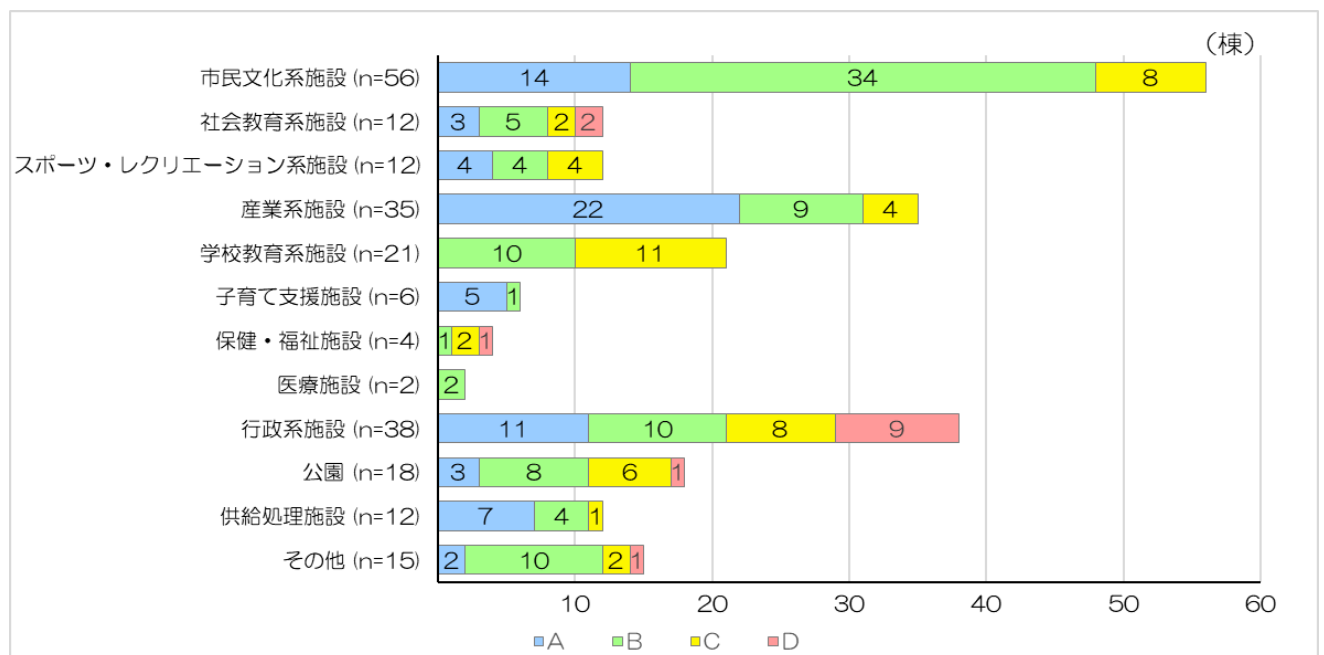

外壁については、ひび割れや剥離が主な劣化事象となっており、屋根・屋上と同様に、築年数が古い建物が多い市民文化系施設、学校教育系施設、行政系施設でC判定もしくはD判定となっている建物が多くなっています（図2-7）。

学校教育系施設の各地区の学校給食センター、行政系施設の名護市本庁舎や環境センター、旧源河小学校、旧崎山図書館等においては、外壁の損傷が著しく、鉄筋が露出している部分も見受けられています。また、市民文化系施設の各区集会施設や産業系施設の各区の土づくりセンター、公園の名護自然動植物公園等、築20年前後の建物についても、外壁のひび割れや剥離等の劣化事象は見受けられています。


図2-7. 施設類型ごとの評価結果 外壁

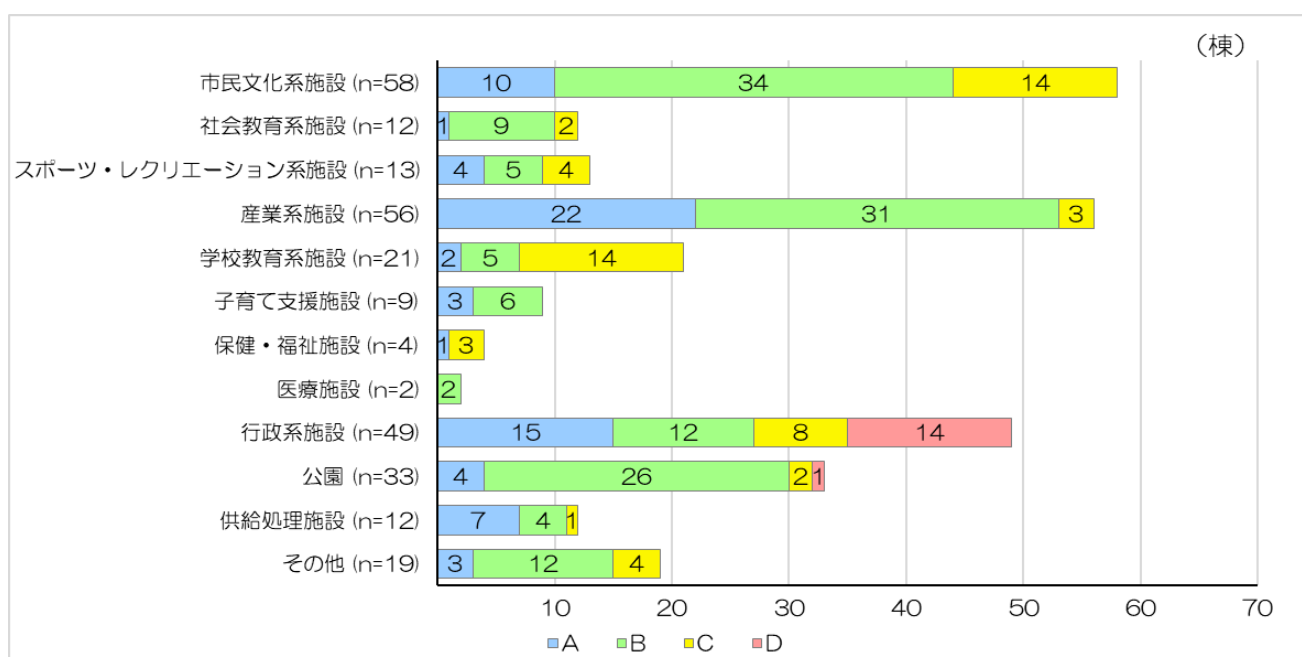

内部仕上げについては、他の部位と同様、学校教育系施設及び行政系施設でC判定もしくはD判定となっている建物が多くなっています（図2-8）。建物内部の壁や天井等の損傷、空調やトイレ等の設備の不具合等が主な劣化事象となっています。

築20年未満の比較的新しい建物においても、劣化事象は見受けられおり、空調やトイレの不具合は施設の運営に支障を来たす場合もあるため、これまでも各施設において必要に応じた修繕対応をおこなっています。

図 2-8. 施設類型ごとの評価結果 内部仕上げ

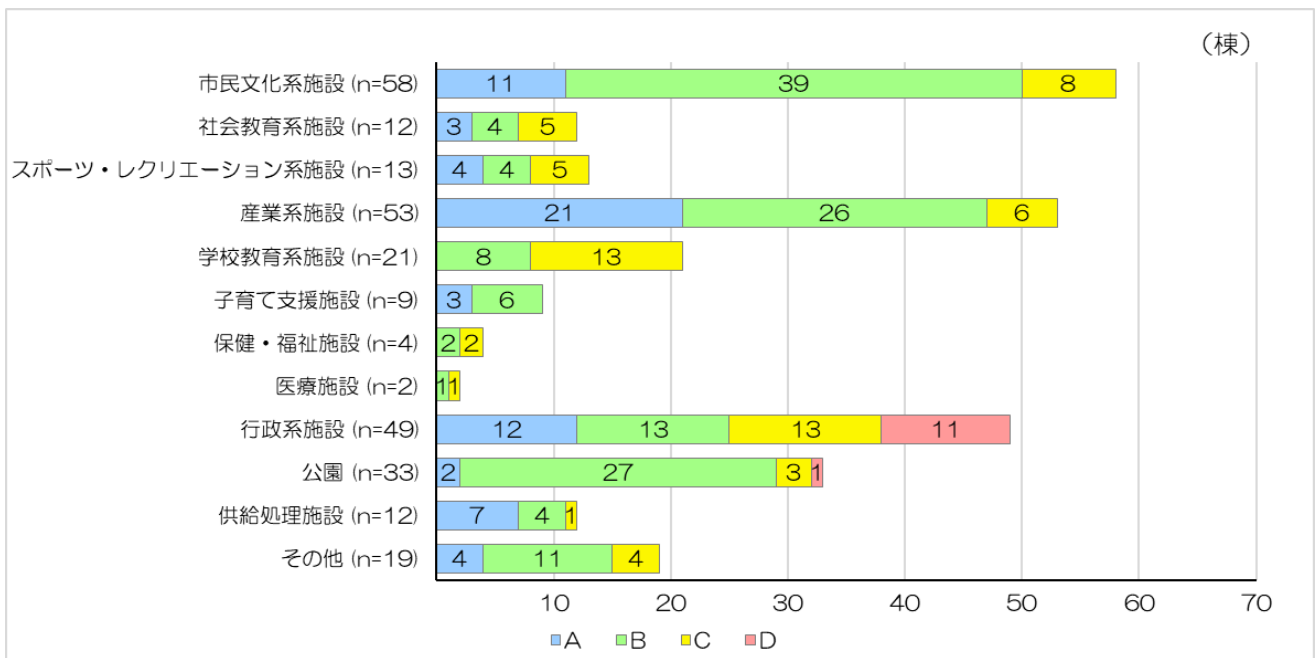

電気設備及び機械設備においても、築年数が古い建物が多い学校教育系施設、行政系施設で C 判定もしくは D 判定となっている建物が多くなっています（図 2-9・2-10）。他の部位と比較すると C 判定もしくは D 判定となっている建物は少なくなっていますが、内部仕上げと同様に、A 判定もしくは B 判定となっている建物であっても、設備の機能上の不具合が発生している建物は見受けられています。

図 2-9. 施設類型ごとの評価結果 電気設備


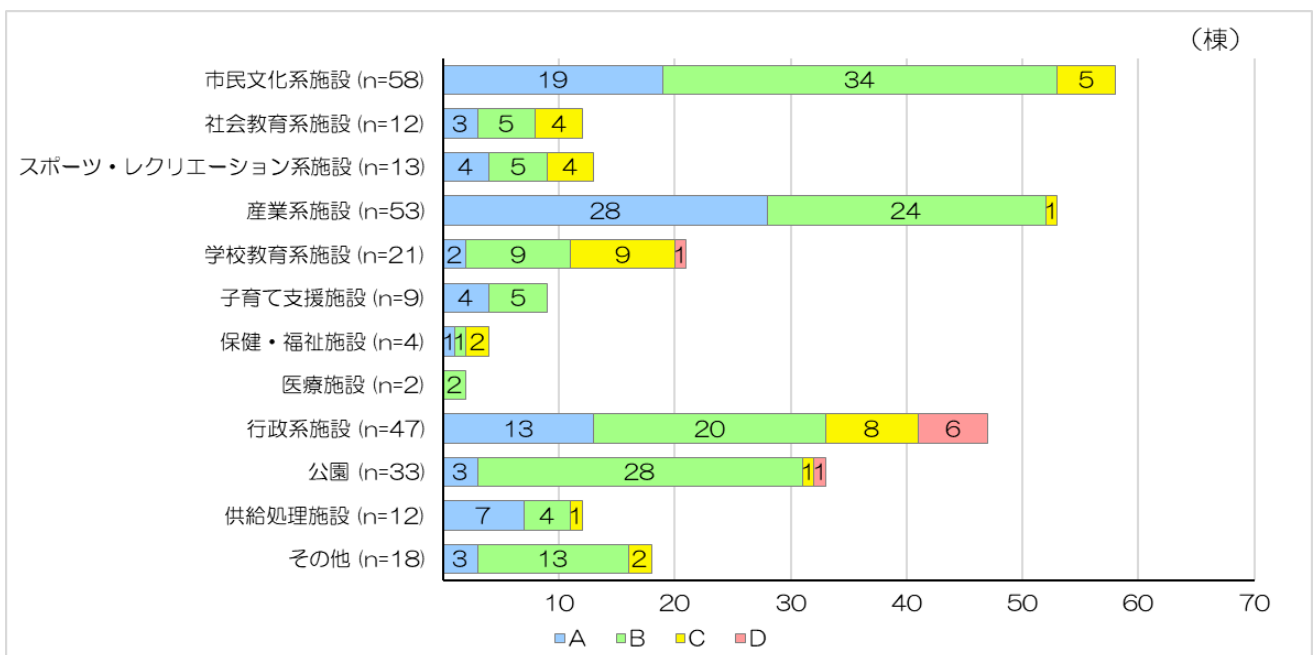


図 2-10. 施設類型ごとの評価結果 機械設備

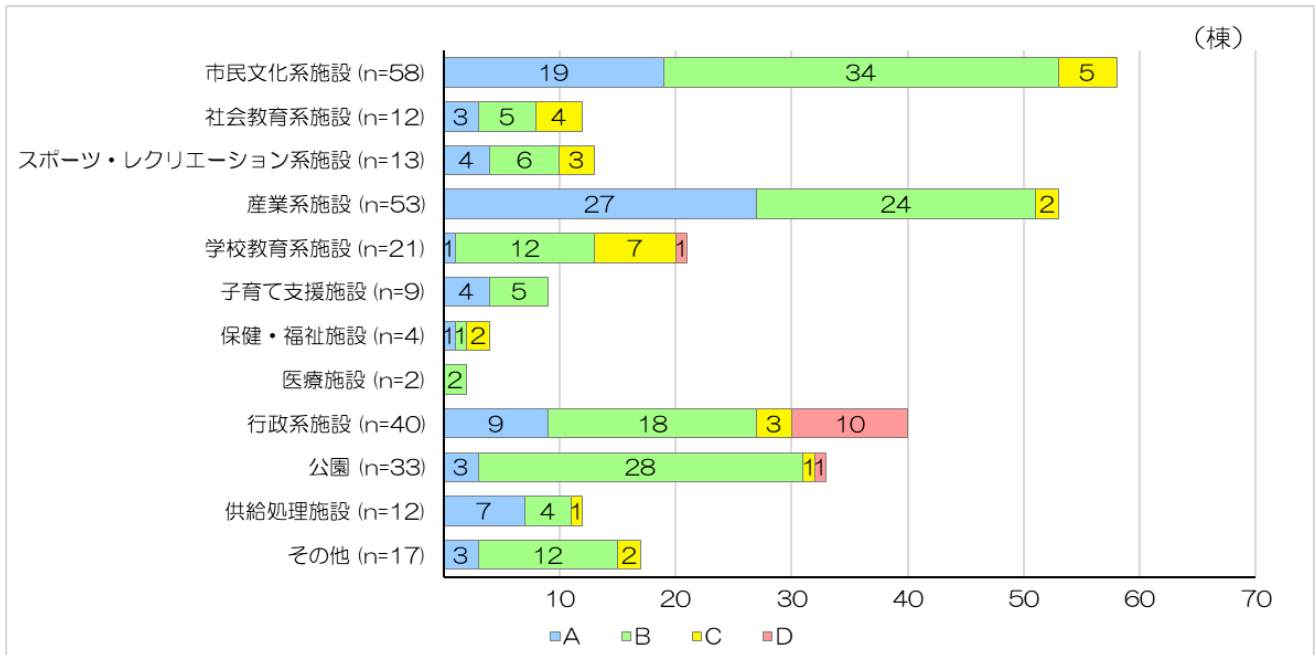

第3章 施設整備の基本的な方針等

第1節 公共施設等の管理における基本方針

総合管理計画では、公共施設等を適正に管理していくために、公共施設等の管理に関する目標や基本方針を定めています。本計画は、総合管理計画の方針を具体的に実行するために策定するものであることから、以下に示す総合管理計画内の建物系施設に関する基本方針を踏襲しますが、本計画に記載した対策の内容を反映させる等、総合管理計画の見直しの検討が必要です。

公共施設の管理に関する基本方針

方針1 老朽化対策と長寿命化の推進

- (1) 適切な点検・診断等の実施
- (2) 旧耐震基準による施設の計画的な耐震化等の実施
- (3) 安全の確保
- (4) 改修・更新の実施
- (5) 長寿命化の推進
- (6) ユニバーサルデザイン化の推進

方針2 施設総量（総延床面積）の縮減

- (1) 新規整備の制限
- (2) 統合・複合化、転用等の推進
- (3) 保有する財産の活用や処分の検討
- (4) 広域連携の検討

方針3 財源の確保と財政負担の平準化

- (1) 計画的な維持管理・修繕・更新等の実施
- (2) 既存施設活用の推進
- (3) 民間活力の活用
- (4) 国・県の補助メニュー等の活用
- (5) 地方公会計（固定資産台帳）の活用
- (6) 全庁的な取組体制の構築とPDCAサイクルの推進

方針4 将来のまちづくりとの連携

名護市公共施設等総合管理計画より抜粋

第2節 建物の長寿命化に関する考え方

本市の建物系施設の構造として多くを占めている鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数は、一般的に50年～60年程度とされていますが、健全に使用し続けるためには、躯体並びに付属設備について、定期的なメンテナンスを行うことが重要です。築年数が浅い建物や、今後建設する施設については、予防保全型²の維持管理に取り組むこととし、施設の安全性の確保を実施しながら、耐用年数を伸ばし、長寿命化を図っていくためにも、適切な時期に大規模な改修工事や計画的な修繕の実施に努めていきます。

建物の寿命は、構造、立地条件、使用状況の違いなどによっても大きく左右されますが、各階の高さや広さなどに余裕を持った建物や新耐震基準以降に建てられた建物は、計画的な保全を実施することで耐用年数を超えて使用することも可能とされています。

本市においては、下表に示す「建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）」に基づき、鉄筋コンクリート造の建物の目標耐用年数を80年と設定します。

表3-1. 建築物全体の望ましい目標耐用年数


用途	構造 種別	鉄筋コンクリート造			
		高品質の場合		普通の品質の場合	
		範囲	代表値	範囲	代表値
学校 官庁		80～120年以上	100年	50～80年以上	60年
住宅 事務所 病院		80～120年以上	100年	50～80年以上	60年
店舗 旅館 ホテル		80～120年以上	100年	50～80年以上	60年
工場		30～50年以上	40年	20～30年以上	25年

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）を基に作成

² 予防保全：損傷が軽微である早期段階から、機能・性能の保持・回復を図るために修繕等を行う予防的な保全のこと。それに対し、老朽化による不具合が生じた後に修繕等を行うことを事後保全と呼ぶ。

建築物は、躯体の健全性が確保されてはじめて長期に使用することが可能となります。躯体の健全性を測る指標としては、コンクリート中性化深さ、鉄筋の腐食度、コンクリート圧縮強度等があります。今後は、耐用年数を目安に次のページの表 3-2 に示すような詳細診断（躯体の健全性調査）を実施し、結果が良好な場合は長期に使用することとし、目標耐用年数を次のように設定します。

図 3-1. 長寿命化のイメージ図と主な改修内容

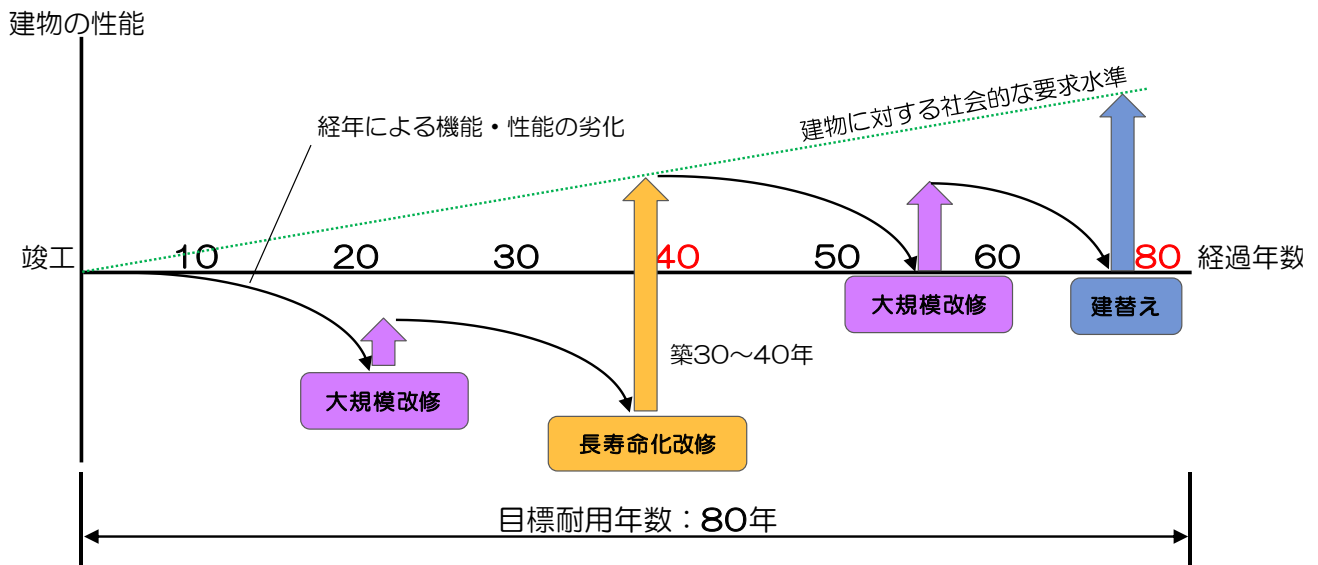

大規模改修	長寿命化改修	
経年劣化による損耗、機能低下に対する機能回復工事	経年劣化による機能回復工事と、耐用性、快適性、省エネ性を確保するための機能向上工事	
<ul style="list-style-type: none"> ・屋上防水改修 ・外壁改修 ・トイレ改修 ・内装改修 ・設備機器改修 ・劣化の著しい部位の修繕 ・故障、不具合修繕 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・屋上防水改修 ・外壁改修 ・トイレ改修 ・内装改修 ・設備機器改修 ・劣化の著しい部位の修繕 ・故障、不具合修繕 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート中性化対策 ・鉄筋の腐食対策 ・バリアフリー改修 ・外壁、屋上の断熱化改修 ・省エネルギー機器への更新

表 3-2. 躯体の健全性の詳細調査項目の例

構造	鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造	鉄骨造
調査	現地目視調査及び材料試験	現地目視調査
評価項目 (例示)	<ul style="list-style-type: none"> ○コンクリート圧縮強度 ○中性化深さ ○鉄筋かぶり厚さ ○鉄筋腐食状況 ○屋上・外壁の漏水対策 	<ul style="list-style-type: none"> ○筋かいのたわみ ○鉄骨腐食状況 ○非構造部材の取付部・設備・二次部材安全性 ○屋根・外壁の漏水状況

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書

第3節 対策の優先順位の考え方

既存の建物系施設を適切に維持管理するためには、必要な対策を適切な時期に実施する必要があります。しかし、対策を実施するための予算には、年度ごとに限りがあり、すべての対策を最適な時期に実施できない事も想定されます。そこで、どの施設に対する対策を優先的に実施するかを検討するための考え方を以下のとおり定めます。

ここで示す考え方は判断基準の1つであり、実際の事業化に際しては、政策的な判断等も含め、総合的に検討した上で、予算化を進めることとします。

表 3-3. 対策の優先順位の考え方

視点	考慮すべき事項・優先順位の考え方
安全性	利用者に対し、直接的もしくは間接的に、人的、物的な被害を及ぼす恐れがあるもの
	施設周辺に悪影響を与えており、その解消が求められるもの
機能性	設置当初の本来の要求事項が満たせなくなっており、解消が求められるもの
代替性	施設や機能、地域における役割として他に代替がないもの
	関連する計画等で重要施設として位置付けされているもの
社会性	利用者や社会ニーズの変化により、利用者満足度を満たせなくなっているもの
経済性	予防保全によりライフサイクルコスト ³ の低減が見込まれるもの

³ ライフサイクルコスト：建物の設計・建設から維持管理、解体・廃棄に至るまでに必要となる費用の合計

第4章 個別施設ごとの対策内容と実施計画

第1節 今後の対応方針


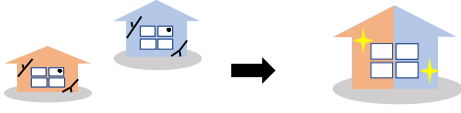

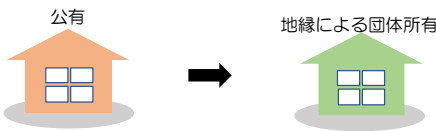
建物ごとの劣化状況や利用状況等を踏まえ、今後の建物の在り方等を検討し、建物ごとに対応方針を示しています。対応方針の定義については、下表 4-1 のとおりです。なお、ここで示す今後の対応方針については、主に現在の用途としての方針であり、用途が変更された施設については、状況に応じて方針の再検討を行います。

表 4-1. 計画期間内の対応方針の一覧とそのイメージ

	対応方針	説明	イメージ	該当建物数
1	建替え	耐用年数（約50年）を迎える時期に建替えを実施すること。	築50年 → 取り壊し（移転を含む） → 建替え	3
2	売却・譲渡	施設を民間団体等に売却や譲渡すること。	公有 → 民有	7
3	廃止	施設の取り壊しにより床面積を削減すること。	→	18
4	集約化	同じ用途を持つ複数の施設を一つの施設にまとめること。	→	35
5	大規模改修	劣化している部分の原状回復を目的として、大規模な改修を実施すること。	築20～30年 → 大規模改修 → 築50年後建替え	1
6	現状維持（軽微な修繕のみ）	必要に応じて軽微な修繕、部位※ごとの修繕は実施するが、当面の間は大規模改修や建替えを実施しない。	→	224
7	長寿命化改修	耐用年数を超えて使用することを目的として、大規模な改修を実施すること（目標使用年数は80年とする）。	築40年 → 長寿命化改修 → 築80年後建替え	なし

※建物の部位は劣化状況調査で評価の対象とした屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備の5つを指します。

表 4-1. 計画期間内の対応方針の一覧とそのイメージ（続き）

	対応方針	説明	イメージ	該当建物数
8	転用	施設の用途を変更すること。		なし
9	複合化	異なる用途を持つ複数の施設を一つの施設にまとめること。		8
10	規模縮小	施設の一部を取り壊す等、建替えをせずに床面積の縮減をはかること。		なし
11	地縁による団体へ移管	施設を地縁による団体に売却や譲渡すること。		なし

第2節 財政制約ラインの設定

（1）財政制約ラインの考え方

公共施設の建替えや集約化、大規模改修等の更新に要する対策費用は、実施する事業内容によって年度ごとに大きく変動します。財政的な負担を考慮すると、年度ごとの対策費用の平準化を図ることが必要となることから、各年度にどの程度まで予算化が可能かを見込むための目安とする金額を財政制約ラインとして設定しました。

公共施設の更新に際しては、国や県からの補助金等を活用しながら事業を実施することが多くあります。これらの補助金等は、対象となる事業費に対し、特定の率を乗じた額を歳入として受け取ることができるため、これらを適切に活用することで、財政負担の軽減を図ることができます。

対策費用の総額から補助金等の額を控除した金額が市の負担額となりますが、このうちの一部は地方債（借入金）を発行して充てています。公共施設は数十年間にわたって活用される資産であるため、その建設事業費に対する負担を将来にわたって平準化する効果もあることから、適切な範囲内で地方債も活用しています。

国や県からの補助金等ならびに地方債は、各事業を実施する目的で受ける歳入であるため、これらを総称して特定財源（使途が特定されている歳入）といいます。対策費用のうち、特定財源

ではまかなえない部分を本市の市税収入等で構成される一般財源（使途が特定されていない歳入）でまかなうこととなりますが、これが各年度の実質的な市の負担額となります。本計画では対策費用に充てることができる一般財源の額を試算し、財政制約ラインとして設定しました。

なお、今後の対応方針を現状維持（軽微な修繕のみ）としている 224 棟の部位ごとの修繕については、歳出の項目として設定している維持補修費（年間 5.3 億円を想定）の範囲内で対応することとしています。

（2）財政制約ラインの設定

対策費用に充てることができる一般財源の額を将来にわたって推計するため、過去の決算額を集計した統計資料である地方財政状況調査（決算統計）のデータを基に、計画期間中の歳入・歳出見込額を推計しました。推計方法は表 4-2 に示す 4 パターンより選択しています。過去の決算額の推移と、計画策定時点で見込まれている今後の財政的な見通しを考慮し、歳入・歳出それぞれの項目ごとに、推計条件を設定しました。なお、項目ごとの推計条件を次のページの表 4-3・4-4 に示しています。

表 4-2. 推計方法とその計算方法

推計方法	計算方法等
実績値	前年度の推計額 × 過去 5 年間の中間項平均※増減率 ※中間項平均は推計対象年度から起算して過去 5 年間の増減率のうち、最大と最小の値を除いた、中間の 3 つの値で平均を算出する方法です。
据置	令和 6（2024）年度決算の額が継続するものと仮定
率入力	一定の増減率で増減するものと仮定
金額設定	一定の金額が継続するものと仮定

本計画では建設事業に充てることができる一般財源額を試算することから、建設事業に関連する歳入・歳出の項目を除外し、それ以外の項目について推計しています。

推計結果の歳入総額から歳出総額を差し引いた額（歳入歳出差引額）を、新たな事業に充てることができる一般財源の額とみなしています。今後、公共施設の対策費以外にも一般財源を必要とする新規事業が出てくる可能性を考慮し、歳入歳出差引額の 2 分の 1 の額を公共施設の建替えや集約化、大規模改修等の更新に充てることができる一般財源の額として設定しました。

表 4-3. 歳入項目の推計条件

歳入

大分類	小分類	条件	備考
市税	-	実績値	
地方譲与税・交付金等	-	据置	
地方交付税	-	実績値	
分担金及び負担金・寄付金	-	据置	
使用料及び手数料	-	実績値	
国庫支出金	扶助費財源	率入力	歳出 扶助費の増加率実績値を反映
	建設事業費財源	金額設定	控除
	その他	据置	
県支出金	扶助費財源	率入力	歳出 扶助費の増加率実績値を反映
	建設事業費財源	金額設定	控除
	その他	据置	
財産収入	財産収入	据置	
繰入金	基金繰入金	据置	一部調整額を含む
諸収入	-	実績値	
地方債	臨時財政対策債	金額設定	0円（新規発行無しを見込む）
	建設事業費財源	金額設定	控除
	その他地方債	据置	
繰越金	-	-	前年度の歳入歳出差引額の1/2

表 4-4. 歳出項目の推計条件

歳出

大分類	小分類	条件	備考
人件費	-	実績値	
扶助費	-	実績値	ただし、令和3年度決算額において子育て世帯への臨時特別給付金事業費を控除
公債費	元金	金額設定	見込額を反映
	利子	金額設定	見込額を反映
物件費	-	実績値	
維持補修費	-	金額設定	過去5年間の決算額の平均5.3億円で設定
補助費等	扶助費財源	実績値	ただし、令和2年度決算額において特別定額給付事業費を控除
投資的経費	普通建設事業費	金額設定	控除
	災害復旧事業費	据置	
繰出金	-	実績値	
積立金	財政調整基金	金額設定	8億円
	再編交付金基金	金額設定	10億円
	その他基金	金額設定	2億円（公共施設整備基金）
投資及び出資金・貸付金	-	据置	


前述の推計条件で試算した結果を下表 4-5 ならびに図 4-1 に示しています。推計結果より算出された歳入歳出差引額の平均は約 17.9 億円だったことから、財政制約ラインをその 2 分の 1 にあたる 9.0 億円と維持補修費の 5.3 億円を合算した 14.3 億円と設定しました。前期期間での財政制約ライン 10 億円に対し、物価高の影響も受け 4.3 億円の増加となりました。引き続き、補助金や基金等の活用を行い、一般財源充当額の平準化を図ります。

表 4-5. 将来の項目別（建設事業に関連する歳入・歳出の項目を除く）歳入歳出推計結果

歳入		(百万円)				
項目名	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	
市税	7,622	7,789	7,961	8,136	8,315	
地方譲与税・交付金等	2,699	2,699	2,699	2,699	2,699	
地方交付税	11,809	12,161	12,695	13,311	13,947	
分担金及び負担金・寄付金	860	860	860	860	860	
使用料及び手数料	665	665	666	666	667	
国庫支出金	12,698	13,187	13,703	14,249	14,825	
県支出金	3,865	4,003	4,149	4,303	4,466	
財産収入	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	
繰入金	4,701	4,701	4,701	4,990	6,807	
諸収入	331	330	336	346	355	
地方債	195	195	195	195	195	
繰越金	2,040	2,154	1,572	754	0	
歳入総額	49,768	51,027	51,820	52,792	55,419	

歳出		(百万円)				
項目名	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	
人件費	7,163	7,541	7,944	8,381	8,831	
扶助費	16,545	17,470	18,454	19,498	20,596	
公債費	2,413	2,471	2,437	2,294	2,124	
物件費	6,166	6,493	6,803	7,165	7,559	
維持補修費	530	530	530	530	530	
補助費等	7,047	7,513	7,967	8,426	8,944	
投資的経費	55	55	55	55	55	
繰出金	3,518	3,784	4,099	4,420	4,757	
積立金	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
投資及び出資金・貸付金	23	23	23	23	23	
歳出総額	45,460	47,880	50,312	52,792	55,419	
歳入歳出差引額	4,308	3,147	1,509	0	0	

図 4-1. 将来の歳入歳出額（建設事業に関連する項目を除く）推計結果

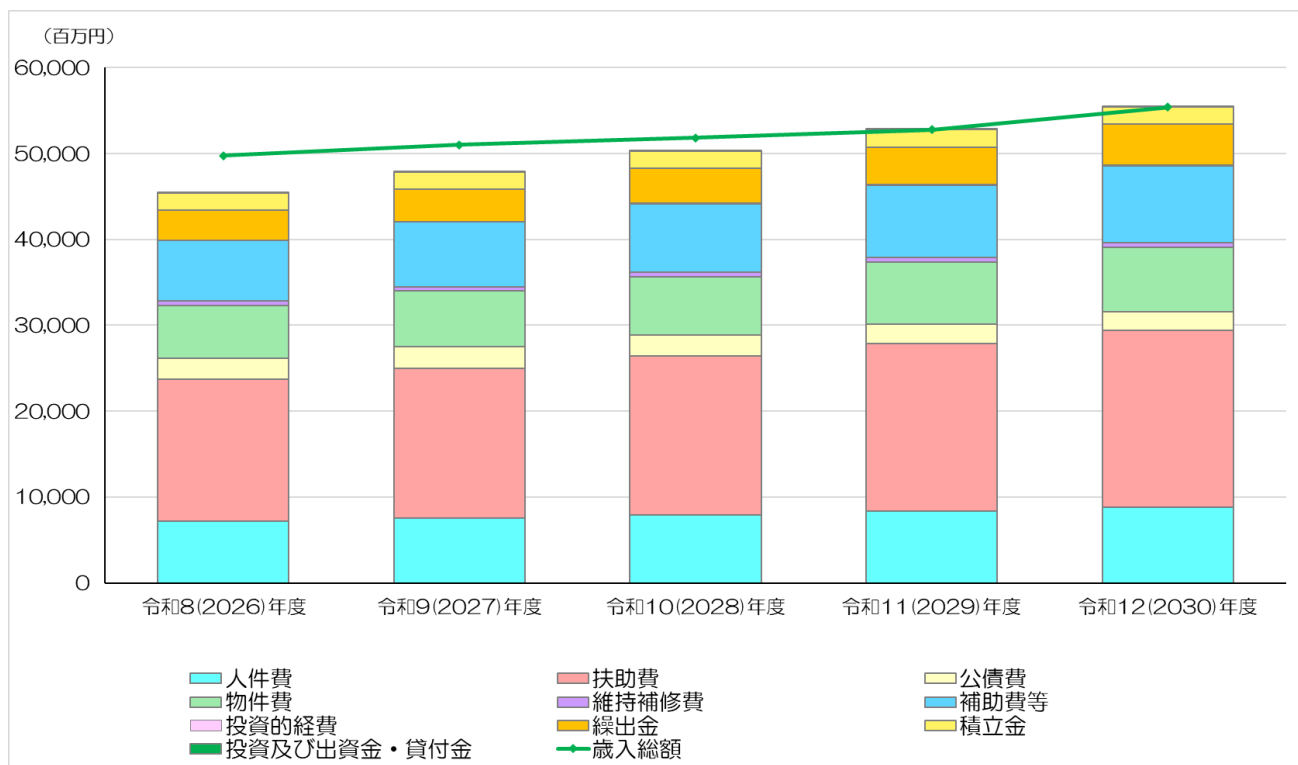

第3節 実施計画

本計画の計画期間内において、比較的規模の大きな工事費を要すると見込まれる施設については実施計画を表 4-6 に整理しています。

表中に掲載している更新費用については、現時点で把握可能な事業内容及び財源条件を基に算定した概算額であり、今後の事業内容や財源措置の検討状況等により変動する可能性があります。また、実施時期が未定となっている施設も含まれていることから、各事業の具体化に合わせて、適宜見直しを行うこととします。

後期期間における主な事業としては、一般廃棄物処理施設への機能集約に伴い稼働を停止している環境センターの解体、名護市斎場の建替え、並びに名護市庁舎及び市民会館に係る公民館棟・福祉棟の複合化を位置付けています。これらはいずれも事業規模が大きいことから、本計画においては事業実施の方向性を整理するにとどめ、今後、事前調査、基本構想、設計等の検討を通じて、具体的な事業費の見込み及び財源の在り方について段階的に検討していくこととします。

建物ごとの劣化状況調査の結果や施設の現状、維持管理上の課題、今後の対応方針等については第 6 章に掲載しています。

表 4-6. 実施計画（後期）

(百万円)

施設名称	所管課	施設類型	対応方針	延床面積 (m)	後期中の 更新費用	うち一般財源 充当額	後 期				
							令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
許田コミュニティセンター	地域力推進課	市民文化系施設	建替え	120.00	206	築年数	43	44	45	46	47
						対策内容	建替え				
						206	22	174	10		
名護市羽地学校給食センター	教育委員会総務課	学校教育系施設	集約化	431.00	21	築年数	56	57	58	59	60
						対策内容	集約化				
						21	21				
名護市名護第2学校給食センター	教育委員会総務課	学校教育系施設	集約化	238.00	21	築年数	49	50	51	52	53
						対策内容	集約化				
						21	21				
名護市東江学校給食センター	教育委員会総務課	学校教育系施設	集約化	396.00	318	築年数	49	50	51	52	53
						対策内容	集約化				
						320	64	64	64	64	64
名護市屋部学校給食センター	教育委員会総務課	学校教育系施設	集約化	423.00	318	築年数	48	49	50	51	52
						対策内容	集約化				
						320	64	64	64	64	64
名護市名護学校給食センター	教育委員会総務課	学校教育系施設	集約化	317.00	21	築年数	45	46	47	48	49
						対策内容	集約化				
						21	21				
消防ポンプ格納庫 (辺野古)	消防本部総務課	行政系施設	複合化	44.00	1,298	築年数	49	50	51	52	53
						対策内容	複合化				
						259		3	176	80	
名護市環境センター	環境対策課	行政系施設	廃止	1,726.60	229	築年数	49	50	51	52	53
						対策内容	解体				
						228	6	12	10	200	
名護市衛生センター	環境対策課	供給処理施設	集約化	218.65	110	築年数	54	55	56	57	58
						対策内容	解体				
						110		10	100		
名護市斎場	環境対策課	その他	建替え	451.69	3,710	築年数	46	47	48	49	50
						対策内容	建替え				
						3,710	64	75	143	2,458	970
名護市庁舎	総務課	行政系施設	複合化	5,805.05	未定	築年数	45	46	47	48	49
						対策内容	基本構想策定				
						未定	20				
名護市民会館	文化スポーツ振興課 (管理課：地域力推進課)	公民館棟	複合化	2,757.00	未定	築年数	42	43	44	45	46
						対策内容	基本構想策定				
						未定	20				
名護市民会館	文化スポーツ振興課 (管理課：社会福祉課)	福祉棟	複合化	1,419.00	未定	築年数	41	42	43	44	45
						対策内容	基本構想策定				
						未定	20				
名護市民会館	文化スポーツ振興課	文化棟	大規模改修	5,338.00	未定	築年数	41	42	43	44	45
						対策内容					
						未定					大規模改修
合計					6,252	5,216	343	402	567	2,866	1,098


※ 実施時期、延床面積、更新費用、財源内訳等については、現時点で想定している内容であり、各事業の具体化に合わせて適宜修正します。

実施計画に掲載している一般財源の充当見込額について集計し、財政制約ラインとの比較を行いました。その結果、令和11(2029)年度及び令和12(2030)年度においては、名護市斎場の建替えに係る事業費の影響により、財政制約ラインを上回る見込みとなっています。名護市斎場の整備については、令和4(2022)年に策定した「名護市斎場基本構想」及び令和5(2023)年に策定した「名護市斎場基本計画(調査編)」に基づき検討を進めているところであり、現時点では補助金の活用に関する調整段階にあることから、当該事業費を全額一般財源負担として見込んでいることが主な要因です。

また、名護市庁舎及び市民会館の更新に係る複合化整備については、令和5(2023)年度に策定された「名護市庁舎等更新検討に関する基本方針」及びこれを踏まえ令和6(2024)年に決定された「名護市庁舎等更新検討に関する整備方針」に基づき、庁舎と中央公民館・福祉施設を複合化し、市民会館(ホール機能)は別途整備する方向性が示されています。今後、これら基本方針・整備方針等に基づき、具体的な事業費の算定及び必要な検討を進めていく予定です。

今後の事業実施にあたっては、補助制度等の活用を含め、一般財源負担の抑制に十分留意し、財政規律の確保に努めるものとします。

図4-2. 計画期間(後期)の一般財源充当見込額

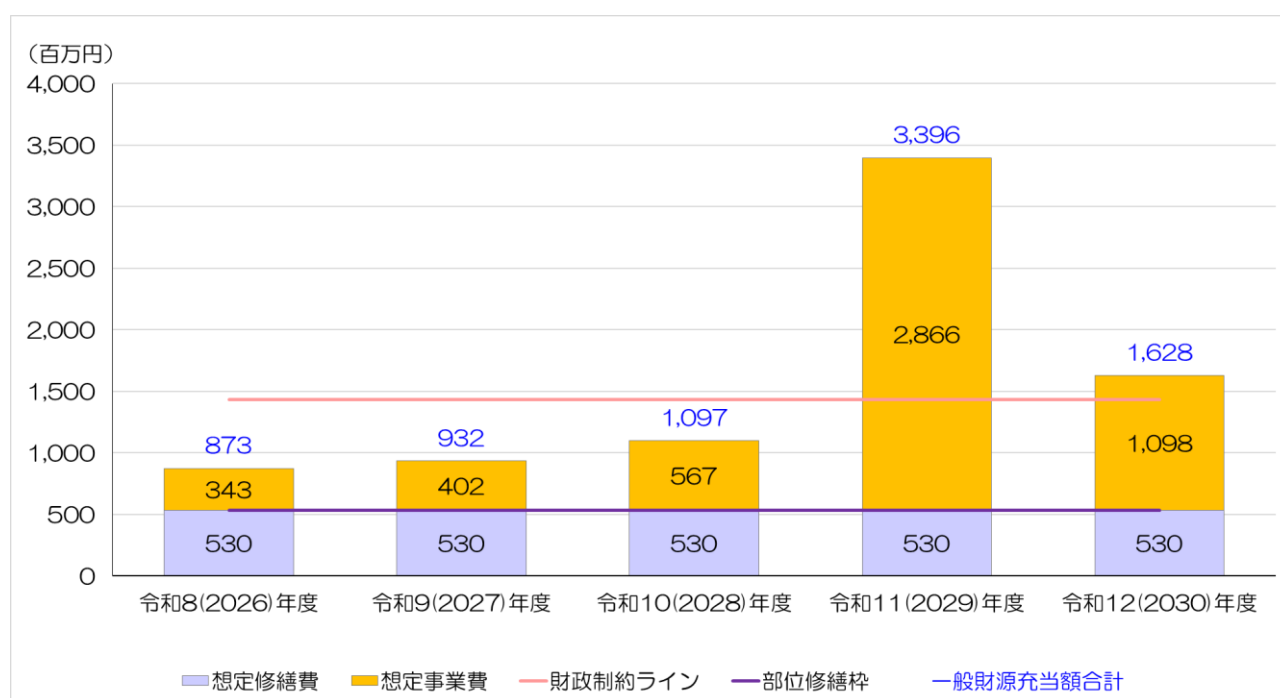

第5章 計画のフォローアップ

第1節 推進体制の整備

計画の推進にあたっては、財産管理を所掌する課を中心とし、各施設の所管課と連携して全庁的な体制で対応を図ります。また、日常の施設管理の質を向上させるため、調査の実施や不具合箇所の早期把握と対応を行っていきます。

第2節 フォローアップ

本計画は、対象施設の建替えや大規模改修等、今後の施設の在り方の方針を計画づけるものです。事業化にあたっては、事業の優先順位の判断等の手続きを経て予算要求することとし、各決算年度の予算枠において設定された財源の中で確定するものとします。

また、実施計画については、前述のとおり、各事業の具体化に合わせて必要に応じた見直しを実施します。

第6章 建物ごとの個別施設計画

第1節 施設類型ごとの個別施設計画

建物ごとの劣化状況調査の結果や施設の現状、維持管理上の課題、今後の対応方針等を施設類型ごとに取りまとめました。

具体的な対策内容や実施時期については、建物ごとの劣化状況を引き続き定期的に確認し、利用状況や対策の優先順位等を考慮した上で、順次事業化を進めます。

施設類型ごとの個別施設計画 目次

1. 市民文化系施設.....	30
2. 社会教育系施設.....	48
3. スポーツ・レクリエーション系施設.....	54
4. 産業系施設.....	60
5. 学校教育系施設.....	77
6. 子育て支援施設.....	86
7. 保健・福祉施設.....	91
8. 医療施設.....	94
9. 行政系施設.....	97
10. 公園.....	112
11. 供給処理施設.....	123
12. その他.....	128

1. 市民文化系施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
集会施設	名護市民会館	文化棟	33
集会施設	名護市民会館	公民館棟	33
集会施設	名護市民会館	福祉棟	33
集会施設	21世紀の森集会所（労働福祉センター）	集会所	33
集会施設	名護市国際交流会館	ホール棟	34
集会施設	名護市国際交流会館	宿泊棟	34
集会施設	久志多目的施設	便益施設（トイレ）	34
集会施設	名護市二見以北地域交流拠点施設	わんさか大浦パーク	34
集会施設	名護市二見以北地域交流拠点施設	コミュニティ棟	35
集会施設	名護市二見以北地域交流拠点施設	トイレ・シャワー棟	35
各区集会施設	二見コミュニティセンター	集会所	35
各区集会施設	許田コミュニティセンター	集会所	35
各区集会施設	大中公民館	集会所	36
各区集会施設	仲尾次公民館	集会所	36
各区集会施設	豊原コミュニティセンター	集会所	36
各区集会施設	辺野古コミュニティセンター	辺野古コミュニティセンター	36
各区集会施設	喜瀬コミュニティセンター	集会所	37
各区集会施設	大西コミュニティセンター	集会所	37
各区集会施設	久志コミュニティセンター	集会所	37
各区集会施設	久志コミュニティセンター	倉庫	37
各区集会施設	安和コミュニティセンター	集会所	38
各区集会施設	稲嶺集落センター	集会所	38
各区集会施設	川上集落センター	集会所	38
各区集会施設	勝山農村交流センター	農村交流センター	38
各区集会施設	仲尾集落センター	集会所	39
各区集会施設	振慶名集落センター	集会所	39
各区集会施設	真喜屋集落センター	集会所	39
各区集会施設	天仁屋地区会館	集会所	39
各区集会施設	山田集落センター	集会所	40
各区集会施設	世富慶コミュニティセンター	集会所	40
各区集会施設	底仁屋地区会館	集会所	40
各区集会施設	汀間地区会館	集会所	40
各区集会施設	安部地区会館	集会所	41
各区集会施設	嘉陽地区会館	集会所	41
各区集会施設	親川地区会館	集会所	41
各区集会施設	宇茂佐地区会館	集会所	41
各区集会施設	豊原地区会館	集会所	42
各区集会施設	中山地区会館	集会所	42
各区集会施設	伊差川地区会館	集会所	42
各区集会施設	山入端地区会館	集会所	42
各区集会施設	屋我集落センター	集会所	43
各区集会施設	済井出集落センター	集会所	43
各区集会施設	数久田地区会館	集会所	43
各区集会施設	呉我集落センター	集会所	43
各区集会施設	三原地区会館	集会所	44
各区集会施設	東江地区会館	集会所	44
各区集会施設	饒平名集落センター	集会所	44
各区集会施設	辺野古交流プラザ	集会所	44
各区集会施設	辺野古交流プラザ	倉庫	45

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
各区集会施設	古我知地区会館	集会所	45
各区集会施設	我部祖河地区会館	集会所	45
各区集会施設	源河地区会館	集会所	45
各区集会施設	田井等地区会館	集会所	46
各区集会施設	大東体験学習施設（下袋公園内）	大東体験学習施設	46
各区集会施設	内原地区会館	集会所	46
各区集会施設	喜瀬交流プラザ	集会所	46
各区集会施設	大北地域力発信交流拠点施設	集会所	47
各区集会施設	運天原地域力発信交流拠点施設	集会所	47

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市民会館						現状										
建物名称	文化棟						市民会館は昭和60（1985）年の開館以来、市民の芸術文化の鑑賞・創造・表現の場として年間約8～10万人が利用し、本市の芸術文化振興の拠点施設として重要な役割を果たしてきた。建築後40年が経過する現在、施設、設備機器等の老朽化に伴う機能の低下、劣化等様々な課題を抱えており、大規模な改修が必要な時期を迎えている。また、本施設の屋上は本市の津波避難施設となっている。										
建築年月	S60年3月（築41年）																
延床面積(m ²)	5,338.00						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						建築後40年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。また、空調機械設備、電気設備、舞台吊物機構（舞台幕等）、電動昇降装置等の劣化に伴う機能低下、亀裂、破損の不具合等が生じており、催事中の突発的な事故等の発生が懸念される。また、現在使用中の白熱電球の生産縮小に伴い、舞台照明設備LED化への更新も課題とされる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討、大規模改修（延命化のための）、建て替えに向けた検討が必要である。										
対応方針	大規模改修																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	C	C	53	対策内容							大規模改修			
施設名称	名護市民会館						現状										
建物名称	公民館棟						公民館は、市民会館複合施設として昭和60（1985）年に開館し、市民の芸術、文化、教養、レクリエーション等、様々な地域コミュニティの場、生涯学習の場として中心的な役割を果たしている。また、本施設は、災害時緊急避難場所にも指定されている。										
建築年月	S60年3月（築41年）																
延床面積(m ²)	2,757.00						課題										
所管課	文化スポーツ振興課（管理課：地域力推進課）						建築後40年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。また、消防設備法令点検で指摘されている、各研修室等の室内防災カーペット・カーテンの改修、管理事務所・各研修室等の冷房設備耐用年数超過による更新、和式トイレから洋式への部分改修も必要とされている。今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容						基本構 想策定	基本構想に基づく対応			
施設名称	名護市民会館						現状										
建物名称	福祉棟						福祉棟は、市民会館複合施設として昭和60（1985）年に開館し、これまで各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援など、地域の福祉増進に取り組んでいる。										
建築年月	S60年8月（築40年）																
延床面積(m ²)	1,419.00						課題										
所管課	文化スポーツ振興課（管理課：社会福祉課）						建築後40年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	C	C	53	対策内容						基本構 想策定	基本構想に基づく対応			
施設名称	21世紀の森集会所（労働福祉センター）						現状										
建物名称	集会所						市民サークル団体等の利用率が高い施設となっている。										
建築年月	H6年12月（築31年）																
延床面積(m ²)	769.33						課題										
所管課	総務課						施設の経年劣化による修繕等の増加が見込まれる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市国際交流会館						現状										
建物名称	ホール棟						平成12（2000）年に完成。約20年が経過している。市民及び他国際交流団体、諸外国の人々との交流を促進し、国際豊かな名護市のまちづくりに寄与することを目的としている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m ²)	491.82						課題										
所管課	秘書交流課						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	B	B	B	82	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市国際交流会館						現状										
建物名称	宿泊棟						平成12（2000）年に完成。約20年が経過している。市民及び他国際交流団体、諸外国の人々との交流を促進し、国際豊かな名護市のまちづくりに寄与することを目的としている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m ²)	215.54						課題										
所管課	秘書交流課						喫緊に対策する不具合等はないが、ユニットバスについては経年劣化により変色が発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	久志多目的施設						現状										
建物名称	便益施設（トイレ）						平成18（2006）年に建築。約20年が経過している。地域の葬祭等の際に利用され、久志区が管理している。協定書により維持管理等に要する経費は久志区が負担することとされている。										
建築年月	H18年3月（築20年）																
延床面積(m ²)	13.36						課題										
所管課	企画政策課						外壁に小さなひび割れ等有り。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕				現状維持（軽微な修繕のみ）					

施設名称	名護市二見以北地域交流拠点施設						現状										
建物名称	わんさか大浦パーク						平成22（2010）年3月に東海岸二見以北地域の地域間交流促進と地域産業活性化を目的に整備され、現在は（株）わんさかが指定管理を行っている。農産品、花木、工芸品など地域産品の販売を行うとともに、地域食材を使った食堂などを運営している。平成28（2016）年4月に隣接して大浦マングローブ林自然体験施設遊歩道が整備され、カヤック体験も実施している。令和6（2024）年4月に施設内部の配置に関する改修が完了している。										
建築年月	H22年3月（築16年）																
延床面積(m ²)	685.62						課題										
所管課	久志支所						オープンから15年余りが経過し、敷地内に埋設された水道管からの漏水、空調機器の故障などが発生しており、都度、修繕を行っている。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	A	A	78	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市二見以北地域交流拠点施設						現状										
建物名称	コミュニティー棟						令和6年（2024）年4月に完成。トイレ、シャワー設備が併設されており、施設利用客等が利用している。										
建築年月	R6年4月（築1年）																
延床面積(m ²)	148.36						課題										
所管課	久志支所						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容				新設		現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市二見以北地域交流拠点施設						現状										
建物名称	トイレ・シャワー棟						令和6年（2024）年4月に完成。レストラン、多目的室、カヌー艇庫があり、地域住民等が利用している。										
建築年月	R6年4月（築1年）																
延床面積(m ²)	102.41						課題										
所管課	久志支所						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容				新設		現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	二見コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						昭和58（1983）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S58年3月（築43年）																
延床面積(m ²)	115.60						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	C	C	53	対策内容						C判定の部位修繕				

施設名称	許田コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						昭和59（1984）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S59年3月（築42年）																
延床面積(m ²)	120.00						課題										
所管課	地域力推進課						建替に向け着手。 令和6（2024）年度基本計画策定。令和7（2025）年度から基本設計業務を執行中。										
対応方針	建替え																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容					建替え					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	大中公民館						現状										
建物名称	集会所						昭和61（1986）年1月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S61年1月（築40年）																
延床面積(m ²)	975.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	C	C	43	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	仲尾次公民館						現状										
建物名称	集会所						昭和61（1986）年12月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S61年12月（築39年）																
延床面積(m ²)	564.14						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	豊原コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						昭和62（1987）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S62年3月（築39年）																
延床面積(m ²)	122.58						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	C	C	B	B	50	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	辺野古コミュニティセンター						現状										
建物名称	辺野古コミュニティセンター						昭和63（1988）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S63年3月（築38年）																
延床面積(m ²)	480.36						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	喜瀬コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						平成元（1989）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H1年3月（築37年）																
延床面積(m ²)	123.78						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	大西コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						平成5（1993）年11月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H5年11月（築32年）																
延床面積(m ²)	767.30						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	久志コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						平成6（1994）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H6年3月（築32年）																
延床面積(m ²)	829.07						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕				現状維持（軽微な修繕のみ）					

施設名称	久志コミュニティセンター						現状										
建物名称	倉庫						令和2（2020）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R2年3月（築5年）																
延床面積(m ²)	229.68						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	安和コミュニティセンター						現状											
建物名称	集会所						平成8（1996）年9月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。令和元（2019）年度～令和2（2020）年度に内装の大規模改修を実施。											
建築年月	H8年9月（築29年）																	
延床面積(m ²)	598.50						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	稲嶺集落センター						現状											
建物名称	集会所						平成10（1998）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H10年3月（築28年）																	
延床面積(m ²)	327.18						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	B	B	B	B	72	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）					
施設名称	川上集落センター						現状											
建物名称	集会所						平成10（1998）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H10年3月（築28年）																	
延床面積(m ²)	524.00						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	C	B	B	B	65	対策内容	C判定の部位修繕										
施設名称	勝山農村交流センター						現状											
建物名称	農村交流センター						平成10（1998）年7月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H10年7月（築27年）																	
延床面積(m ²)	326.62						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	仲尾集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成10（1998）年6月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H10年6月（築27年）																
延床面積(m ²)	488.02						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	振慶名集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成11（1999）年5月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H11年5月（築26年）																
延床面積(m ²)	299.94						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	真喜屋集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成11（1999）年10月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H11年10月（築26年）																
延床面積(m ²)	331.45						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕				現状維持（軽微な修繕のみ）					
施設名称	天仁屋地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成12（2000）年2月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年2月（築26年）																
延床面積(m ²)	280.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容						C判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	山田集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成12（2000）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m ²)	295.50						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	世富慶コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						平成12（2000）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m ²)	779.03						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕				現状維持（軽微な修繕のみ）					

施設名称	底仁屋地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成12（2000）年2月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年2月（築26年）																
延床面積(m ²)	166.89						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	B	B	77	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	汀間地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成12（2000）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m ²)	382.42						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	安部地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成13（2001）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H13年3月（築25年）																
延床面積(m ²)	235.16						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	B	B	B	82	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	嘉陽地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成13（2001）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H13年3月（築25年）																
延床面積(m ²)	200.39						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	親川地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成14（2002）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m ²)	311.05						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	宇茂佐地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成15（2003）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m ²)	760.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	豊原地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成15（2003）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 令和元（2019）年に屋上の大規模修繕及び内装の修繕を実施。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m ²)	1,050.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	C	B	B	71	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	中山地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成15（2003）年7月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H15年7月（築22年）																
延床面積(m ²)	450.07						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	伊差川地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成16（2004）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m ²)	900.18						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	山入端地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成16（2004）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m ²)	399.91						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	屋我集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成16（2004）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m ²)	299.72						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	済井出集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成17（2005）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m ²)	429.88						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容							C判定の部位修繕			
施設名称	数久田地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成17（2005）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m ²)	1,029.36						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	呉我集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成18（2006）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H18年3月（築20年）																
延床面積(m ²)	321.32						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	A	A	68	対策内容							C判定の部位修繕			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	三原地区会館						現状											
建物名称	集会所						平成18（2006）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H18年3月（築20年）																	
延床面積(m ²)	600.14						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	C	B	A	A	68	対策内容	C判定の部位修繕										
施設名称	東江地区会館						現状											
建物名称	集会所						平成18（2006）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H18年3月（築20年）																	
延床面積(m ²)	458.11						課題											
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	饒平名集落センター						現状											
建物名称	集会所						平成18（2006）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H18年3月（築20年）																	
延床面積(m ²)	299.00						課題											
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	辺野古交流プラザ						現状											
建物名称	集会所						平成18（2006）年12月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H18年12月（築19年）																	
延床面積(m ²)	2,340.19						課題											
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	A	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	辺野古交流プラザ						現状										
建物名称	倉庫						コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H19年3月（築19年）																
延床面積(m ²)	75.60						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	古我知地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成19（2007）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H19年3月（築19年）																
延床面積(m ²)	300.52						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	我部祖河地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成19（2007）年9月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H19年9月（築18年）																
延床面積(m ²)	367.62						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	A	91	対策内容						現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	源河地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成21（2009）年7月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H21年7月（築16年）																
延床面積(m ²)	459.84						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	A	A	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	田井等地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成22（2010）年1月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H22年1月（築16年）																
延床面積(m ²)	549.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容						現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	大東体験学習施設（下袋公園内）						現状										
建物名称	大東体験学習施設						平成24（2012）年4月より指定管理を行っている。										
建築年月	H23年8月（築14年）																
延床面積(m ²)	289.00						課題										
所管課	維持課						当該施設に関しては特に不具合はないが、公園施設全体で考えると、維持管理する人員が足りない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	内原地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成24（2012）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H24年3月（築14年）																
延床面積(m ²)	234.79						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容										

施設名称	喜瀬交流プラザ						現状										
建物名称	集会所						平成26（2014）年5月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H26年5月（築11年）																
延床面積(m ²)	826.55						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	大北地域力発信交流拠点施設						現状										
建物名称	集会所						平成26（2014）年4月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H26年4月（築11年）																
延床面積(m ²)	501.25						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	運天原地域力発信交流拠点施設						現状										
建物名称	集会所						平成27（2015）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H27年3月（築11年）																
延床面積(m ²)	359.10						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

2. 社会教育系施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
図書館	名護市立中央図書館	図書館	50
博物館	博物館資料保管施設（旧名護博物館）	本館	50
博物館	博物館資料保管施設（旧名護博物館）	収蔵庫	50
博物館	名護博物館	古民家棟	50
博物館	名護博物館	ワークショップ棟	51
博物館	名護博物館	博物館棟	51
学習施設	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）	校舎①	51
学習施設	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）	校舎②	51
学習施設	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）	校舎③	52
学習施設	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）	屋内運動場	52
学習施設	旧嘉陽小学校	校舎①	52
学習施設	旧嘉陽小学校	校舎②	52
学習施設	北部生涯学習推進センター	講義・研修エリア	53
学習施設	北部生涯学習推進センター	実習・演習エリア	53
学習施設	北部生涯学習推進センター	滞在型研修室	53

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市立中央図書館						現状										
建物名称	図書館						平成10（1998）年8月に新築し、27年が経過している。多くの市民に利用して頂いている施設であり、施設自体は、年々老朽化が進み至る箇所において、修繕を要する箇所が散見されることから、利用者が本施設を安心・安全で心地よく利用していただくために、施設の修繕を計画的に実施していかなければならない。										
建築年月	H10年8月（築27年）																
延床面積(m ²)	4,622.25						課題										
所管課	中央図書館						老朽化に伴い、施設の設備修繕が必要（空調設備、トイレの水回り、正面玄関の自動ドアセンサー機器の取替え、LED器具への更新）また、施設建物の赤瓦屋根の破損、漆喰の塗替えの修繕が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	博物館資料保管施設（旧名護博物館）						現状										
建物名称	本館						昭和34（1959）年に旧庁舎として建築し、60年以上が経過している。昭和59（1984）年に改築され名護博物館として開館し、地域住民の文化活動拠点として親しまれてきた。新博物館建設に伴い、令和2（2020）年度から閉館。新博物館移行後は、資料保管施設として使用している。										
建築年月	S34年10月（築66年）																
延床面積(m ²)	959.52						課題										
所管課	教育委員会博物館						老朽化による雨漏り、天井剥離、壁のひび割れ等が見られるため、集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容	集約化（実施時期検討中）									
施設名称	博物館資料保管施設（旧名護博物館）						現状										
建物名称	収蔵庫						開館後の昭和61（1986）年に収蔵庫として新設された高床式の多重壁断熱構造となっている。空調がなくても温湿度が急激に変化しない仕組みとなっており、コストパフォーマンスに優れている。										
建築年月	S61年3月（築40年）																
延床面積(m ²)	580.89						課題										
所管課	教育委員会博物館						新博物館への資料移転を段階的に行う必要があり、当面は引き続き資料保管施設として機能させる必要があるため、集約化を予定している。 なお、博物館資料の搬出後は埋蔵文化財資料の保管場所として文化課が転用したい要望がある。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化（実施時期検討中）									
施設名称	名護博物館						現状										
建物名称	古民家棟						令和3（2021）年12月竣工。令和5（2023）年3月プレオープン時より展示見学施設として供用開始している。										
建築年月	R3年12月（築4年）																
延床面積(m ²)	97.20						課題										
所管課	教育委員会博物館						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	新設（集約）			現状維持（軽微な修繕のみ）						

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護博物館						現状										
建物名称	ワークショップ棟						令和3（2021）年9月竣工。令和5（2023）年5月グランドオープン時より展示見学・貸出施設として供用開始している。										
建築年月	R3年9月（築4年）																
延床面積(m ²)	416.23						課題										
所管課	教育委員会博物館						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設（集約）					現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護博物館						現状										
建物名称	博物館棟						令和4（2022）年9月竣工。令和5（2023）年3月プレオープン、同年5月グランドオープン時より展示見学・貸出等施設として供用開始している。										
建築年月	R4年9月（築3年）																
延床面積(m ²)	3,536.93						課題										
所管課	教育委員会博物館						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	新設（集約）					現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）						現状										
建物名称	校舎①						エナジック高等学校として利用。施設の維持管理は施設利用者が行っている。										
建築年月	S55年1月（築46年）																
延床面積(m ²)	608.00						課題										
所管課	久志支所						外壁については、新たに塗装され目視による劣化はほとんど見受けられない。また、内部についても施設利用者で修繕済となっている。しかしながら、旧耐震基準の建物であり、築年数から躯体の劣化は進行しているものと推測される。今後、必要に応じて耐震調査を実施する。耐震調査結果を踏まえて施設利用者と調整を図り、必要に応じて大規模改修又は取り壊しを検討する。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	C	C	53	対策内容	現状維持（軽微な修繕）			耐震調査（時期未定）						

施設名称	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）						現状										
建物名称	校舎②						エナジック高等学校として利用。施設の維持管理は施設利用者が行っている。										
建築年月	S57年3月（築44年）																
延床面積(m ²)	382.00						課題										
所管課	久志支所						外壁については、新たに塗装され見た目の劣化はほとんど見受けられない。また、内部についても施設利用者で修繕済となっている。しかしながら、築年数から躯体の劣化は進行しているものと推測される。今後、必要に応じて耐震調査を実施する。耐震調査結果を踏まえて施設利用者と調整を図り、必要に応じて大規模改修又は取り壊しを検討する。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	C	C	66	対策内容	現状維持（軽微な修繕）			耐震調査（時期未定）						

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）						現状										
建物名称	校舎③						エナジック高等学校として利用。施設の維持管理は施設利用者が行っている。										
建築年月	S57年3月（築44年）																
延床面積(m ²)	858.00						課題										
所管課	久志支所						外壁については、新たに塗装され見た目上の劣化はほとんど見受けられない。また、内部についても施設利用者で修繕済となっている。しかしながら、築年数から躯体の劣化は進行しているものと推測される。今後、必要に応じて耐震調査を実施する。耐震調査結果を踏まえて施設利用者と調整を図り、必要に応じて大規模修繕又は取り壊しを検討する。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	C	C	66	対策内容	現状維持（軽微な修繕）					耐震調査（時期未定）				
施設名称	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）						現状										
建物名称	屋内運動場						エナジック高等学校として利用。施設の維持管理は施設利用者が行っている。										
建築年月	H8年3月（築30年）																
延床面積(m ²)	650.00						課題										
所管課	久志支所						大規模な雨漏り等があったが、施設利用者により修繕済である。現在も一部雨漏れ箇所があるが、施設利用への影響は低い状況。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	C	B	B	59	対策内容	現状維持（軽微な修繕）					C判定の部位修繕				
施設名称	旧嘉陽小学校						現状										
建物名称	校舎①						地域のウミガメやサンゴ等の動物や植物に関する調査研究、地域の学校と連携した学習活動、一般も対象にした環境学習プログラムを展開している。										
建築年月	S57年3月（築44年）																
延床面積(m ²)	437.00						課題										
所管課	久志支所						2階部分の廊下天井が爆裂しており、施設利用が極めて危険な箇所等がある。利用者の安全確保の観点から2階部分を使用不可としている。築年数から建物の劣化が進行しており、施設利用者と調整を図りながら取り壊しを実施する。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	C	C	C	C	37	対策内容	現状維持（軽微な修繕）					解体（時期未定）				
施設名称	旧嘉陽小学校						現状										
建物名称	校舎②						地域のウミガメやサンゴ等の動物や植物に関する調査研究、地域の学校と連携した学習活動、一般も対象にした環境学習プログラムを展開している。										
建築年月	H5年3月（築33年）																
延床面積(m ²)	259.00						課題										
所管課	久志支所						雨漏りにつながるひび割れ等の修繕が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	B	C	B	B	56	対策内容	現状維持（軽微な修繕）					D判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	北部生涯学習推進センター						現状										
建物名称	講義・研修エリア						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H16年8月（築21年）																
延床面積(m ²)	2,643.26						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	北部生涯学習推進センター						現状										
建物名称	実習・演習エリア						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H16年8月（築21年）																
延床面積(m ²)	1,604.31						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	北部生涯学習推進センター						現状										
建物名称	滞在型研修室						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H16年8月（築21年）																
延床面積(m ²)	595.20						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									

3. スポーツ・レクリエーション系施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
スポーツ施設	名護市陸上競技場	トイレ	56
スポーツ施設	21世紀の森体育館	体育館	56
スポーツ施設	名護市真喜屋運動広場	倉庫・管理棟	56
スポーツ施設	名護市真喜屋運動広場	便所	56
スポーツ施設	名護市B&G海洋センタープール	屋内プール場	57
スポーツ施設	辺野古多目的運動広場	屋外ステージ	57
スポーツ施設	辺野古多目的運動広場	公衆便所	57
スポーツ施設	辺野古多目的運動広場	ダッグアウト	57
各区スポーツ施設	久志屋外運動場	トイレ兼倉庫	58
各区スポーツ施設	許田屋外運動場	トイレ	58
各区スポーツ施設	数久田体育館	体育館	58
各区スポーツ施設	辺野古運動公園	トイレ兼倉庫	58
各区スポーツ施設	久志体育館	体育館	59

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市陸上競技場						現状										
建物名称	トイレ						昭和33（1958）年に完成し、施設利用者に利用されており、一部洋式化修繕を実施している。塗装の剥がれ等は見られるが、これまで大きな故障等はない。										
建築年月	S33年4月（築67年）																
延床面積(m ²)	19.00						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						今後の陸上競技場の建設地の選定を含む再整備計画に合わせて、施設の対応方針を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	B	44	対策内容							C判定の部位修繕			

施設名称	21世紀の森体育館						現状										
建物名称	体育館						平成2（1990）年に完成し、各種大会及び練習等で多く利用されている。床の補強及び一部照明の改修を実施したが、今後も大規模な改修が必要と見込まれる。										
建築年月	H2年6月（築35年）																
延床面積(m ²)	6,783.24						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						床表面の改修、自家発電の更新及び全館照明LED化等の長寿命化に向けた大きな改修修繕が今後必要となってくる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	名護市真喜屋運動広場						現状										
建物名称	倉庫・管理棟						平成10（1998）年に完成し、備品倉庫や管理者の事務所として利用されており、一般の利用頻度は低い。										
建築年月	H10年6月（築27年）																
延床面積(m ²)	165.73						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市真喜屋運動広場						現状										
建物名称	便所						平成29（2017）年度に改修し、施設利用者のみならず、一般の市民等の多くの人に利用されている。										
建築年月	H10年6月（築27年）																
延床面積(m ²)	21.64						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市B&G海洋センタープール						現状										
建物名称	屋内プール場						平成12（2000）年に建築され、20年が経過し、施設全体が老朽化してきている。子どもから高齢者まで多くの人に利用され、学校プール授業を補完する施設となっている。										
建築年月	H12年6月（築25年）																
延床面積(m ²)	1,517.61						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						修繕費用及び施設管理に関する費用等のランニングコストが高く、今後も定期的な設備修繕が必要となる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	C	B	B	59	対策内容	大規模改修（内部・電気・機械）					C判定の部位修繕				

施設名称	辺野古多目的運動広場						現状										
建物名称	屋外ステージ						令和5（2023）年9月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R5年9月（築2年）																
延床面積(m ²)	202.80						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	辺野古多目的運動広場						現状										
建物名称	公衆便所						令和5（2023）年10月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R5年10月（築2年）																
延床面積(m ²)	25.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	辺野古多目的運動広場						現状										
建物名称	ダッグアウト						令和5（2023）年10月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R5年10月（築2年）																
延床面積(m ²)	22.50						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	久志屋外運動場						現状										
建物名称	トイレ兼倉庫						昭和63（1988）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S63年3月（築38年）																
延床面積(m ²)	50.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容						現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	許田屋外運動場						現状										
建物名称	トイレ						昭和62（1987）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S62年3月（築39年）																
延床面積(m ²)	50.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容						現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	数久田体育館						現状										
建物名称	体育館						昭和60（1985）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S60年3月（築41年）																
延床面積(m ²)	799.40						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	C	C	C	C	40	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	辺野古運動公園						現状										
建物名称	トイレ兼倉庫						昭和59（1984）年1月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S59年1月（築42年）																
延床面積(m ²)	50.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	C	C	43	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	久志体育館						現状										
建物名称	体育館						昭和61（1986）年3月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S61年3月（築40年）																
延床面積(m ²)	1,056.76						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容	C判定の部位修繕									

4. 産業系施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
産業系施設	名護市マルチメディア館	事務所（A棟）	63
産業系施設	名護市マルチメディア館	事務所（B棟_1階部分）	63
産業系施設	名護市マルチメディア館	事務所（B棟_2階部分）	63
産業系施設	みらい1号館	事務所	63
産業系施設	みらい2号館	事務所	64
産業系施設	みらい2号館	自家発電機室	64
産業系施設	みらい3号館	事務所	64
産業系施設	みらい4号館	事務所	64
産業系施設	みらい5号館	事務所	65
産業系施設	名護市産業支援センター	産業支援センター	65
産業系施設	名護市サンセットオフィス交流施設	事務所	65
産業系施設	名護市サンセットオフィス交流施設	屋外トイレ	65
産業系施設	名護市農産物貯蔵選果施設	貯蔵庫兼事務所	66
産業系施設	名護市営市場	名護市営市場	66
産業系施設	名護市青果等市場	市場	66
産業系施設	名護市青果等市場	トイレ	66
産業系施設	名護市青果等市場	塵捨て場	67
産業系施設	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）	加工支援施設	67
産業系施設	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）	ショップ施設	67
産業系施設	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）	エントランス	67
産業系施設	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）	レストラン	68
産業系施設	名護市羽地地域直売加工施設	直売加工施設	68
産業系施設	名護市やがじ農業体験施設	やがじ農業体験施設	68
産業系施設	名護市食肉センター	食肉処理施設	68
産業系施設	名護市堆肥センター	堆肥舎	69
産業系施設	名護市堆肥センター	袋詰舎	69
産業系施設	名護市堆肥センター	管理事務所	69
産業系施設	名護市食鳥処理施設	名護食鳥処理施設（本体施設）	69
産業系施設	名護市食鳥処理施設	名護食鳥処理施設（ブロー室）	70
産業系施設	名護市食鳥処理施設	名護食鳥処理施設（車両消毒装置）	70
産業系施設	名護市食鳥処理施設	排水処理施設（管理室）	70
産業系施設	名護市食鳥処理施設	排水処理施設（ブロー室・脱水機室）	70
産業系施設	名護市苗圃場	事務所	71
産業系施設	名護市苗圃場	作業所	71
産業系施設	名護市苗圃場	便所	71
産業系施設	天仁屋小土作りセンター	作業棟	71
産業系施設	安和土づくりセンター	作業棟	72
産業系施設	羽地中土作りセンター	作業棟	72
産業系施設	屋我地土作りセンター	作業棟	72
産業系施設	久辺中土作りセンター	作業棟	72
産業系施設	メインセンター	作業棟	73
産業系施設	源河土づくりセンター	作業棟	73
産業系施設	真喜屋小土作りセンター	作業棟	73
産業系施設	屋部土づくりセンター	作業棟	73
産業系施設	許田土作りセンター2	作業棟	74
産業系施設	瀬嵩土づくりセンター	作業棟	74
産業系施設	名護市水産業基盤施設	名護漁協製氷冷蔵施設	74
産業系施設	名護市水産業基盤施設	名護漁協荷捌施設	74
産業系施設	名護漁港水産物直販所	店舗	75

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
産業系施設	名護漁港水産物直販所	プレハブ	75
産業系施設	名護漁港水産物直販所	休憩施設	75
産業系施設	汀間漁港製氷施設	製氷施設	75
産業系施設	名護市観光情報センター	名護市観光情報センター	76
産業系施設	久志大川ダム揚水機場施設	久志大川ダム揚水機場施設	76
産業系施設	数久田ダム	数久田ダム揚水機場施設	76
産業系施設	数久田ダム	数久田ダム加圧機場施設	76

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市マルチメディア館						現状										
建物名称	事務所（A棟）						平成11（1999）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H11年3月（築27年）																
延床面積(m ²)	945.38						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市マルチメディア館						現状											
建物名称	事務所（B棟_1階部分）						平成11（1999）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。											
建築年月	H11年3月（築27年）																	
延床面積(m ²)	1,852.01						課題											
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					機能強化計画の策定					

施設名称	名護市マルチメディア館						現状											
建物名称	事務所（B棟_2階部分）						平成13（2001）年に2階部分を開設。指定管理者により管理・運営を行っている。											
建築年月	H13年9月（築24年）																	
延床面積(m ²)	1,320.33						課題											
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	B	B	B	B	72	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					機能強化計画の策定					

施設名称	みらい1号館						現状										
建物名称	事務所						平成16（2004）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m ²)	2,244.69						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 利用者が減少傾向であり、事務室の規模について需要とのミスマッチが生じている。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	みらい2号館						現状										
建物名称	事務所						平成17（2005）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m ²)	4,674.17						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	みらい2号館						現状										
建物名称	自家発電機室						平成17（2005）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m ²)	135.00						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	みらい3号館						現状										
建物名称	事務所						平成21（2009）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。令和7年度に機能強化（部屋割りの変更）を実施。										
建築年月	H21年3月（築17年）																
延床面積(m ²)	3,847.84						課題										
所管課	商工・企業誘致課						長年利用者が低迷していたが、令和7年度の機能強化による、利用拡大に期待したい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）	機能強化工事	現状維持（軽微な修繕のみ）							
施設名称	みらい4号館						現状										
建物名称	事務所						平成25（2013）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H25年4月（築12年）																
延床面積(m ²)	5,765.49						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から10年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。長期間1階の利用がないため、利用促進策を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	みらい5号館						現状										
建物名称	事務所						平成30（2018）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H30年10月（築7年）																
延床面積(m ²)	4,196.07						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から年数が短い、外壁のクラックなどが生じており、状況を注視する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	C	A	A	70	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	名護市産業支援センター						現状										
建物名称	産業支援センター						平成19（2007）年度に完成。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H19年7月（築18年）																
延床面積(m ²)	5,794.69						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から10年以上経過し、機械設備等の故障が見られる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市サンセットオフィス交流施設						現状										
建物名称	事務所						令和3（2021）年3月に国から取得し、令和7（2025）年9月に整備工事を完了。令和8（2026）年4月供用開始予定。										
建築年月	H4年10月（築33年）																
延床面積(m ²)	1,431.57						課題										
所管課	商工・企業誘致課						施設に関しては特になし。 今後の利用が軌道に乗るまで注視する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市サンセットオフィス交流施設						現状										
建物名称	屋外トイレ						令和3（2021）年3月に国から取得し、令和7（2025）年9月に整備工事を完了。令和8（2026）年4月供用開始予定。										
建築年月	R7年9月（築0年）																
延床面積(m ²)	20.48						課題										
所管課	商工・企業誘致課						施設に関しては特になし。 今後の利用が軌道に乗るまで注視する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市農産物貯蔵選果施設						現状										
建物名称	貯蔵庫兼事務所						平成18（2006）年度に建築し、築19年が経過している。沖縄県北部全域から集荷されたタンカン、温州みかん、その他柑橘類を選果、低温貯蔵を行い、品質安定、価格安定等、産地ブランドの確立及び地域の産業振興を図っている。										
建築年月	H18年10月（築19年）																
延床面積(m ²)	2,663.44						課題										
所管課	園芸畜産課						全体的に錆や腐食が多く、建物全体的に修繕が必要な箇所が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	名護市営市場						現状										
建物名称	名護市営市場						平成23（2011）年3月に完成。指定管理者により管理・定期清掃を行っている。										
建築年月	H23年3月（築15年）																
延床面積(m ²)	2,777.16						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から約15年になり、機械設備等の修繕が頻繁に発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市青果等市場						現状										
建物名称	市場						指定管理者により管理・定期清掃を行っている。 令和2（2020）年7月に市場内の一部の電灯設備を修繕済み。										
建築年月	H25年12月（築12年）																
延床面積(m ²)	942.15						課題										
所管課	商工・企業誘致課						設置している冷蔵庫が経年劣化に加えて、塩害（海沿いに立地していることから）による影響を受けている。修繕不能の場合は、新品に入れ替えの可能性もあり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市青果等市場						現状										
建物名称	トイレ						指定管理者により管理・定期清掃を行っている。										
建築年月	H25年12月（築12年）																
延床面積(m ²)	29.70						課題										
所管課	商工・企業誘致課						特になし。 道路近くに立地していて、不特定多数の者が利用するため、便座や排水の詰り等の修繕の可能性あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市青果等市場						現状										
建物名称	塵捨て場						指定管理者により管理・定期清掃を行っている。										
建築年月	H25年12月（築12年）																
延床面積(m ²)	18.44						課題										
所管課	商工・企業誘致課						特になし。 台風等により隣接した木が倒木した場合は修繕の可能性あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）						現状										
建物名称	加工支援施設						平成25（2013）年度に建築し、築12年が経過している。6次産業化に取り組む事業者支援のための入居施設（インキュベート室）には2社の事業者が入居しており、加工機材を整備し試作品等が作れる加工研究室には市内外からの利用者がいる。										
建築年月	H26年3月（築12年）																
延床面積(m ²)	898.78						課題										
所管課	園芸畜産課						庇（アクリル）に雨漏りがあり修繕が必要。 空調故障が頻繁にあることから、空調関連の更新検討が必要。 窓枠や外壁等のコンクリート部分に小さいヒビを確認。 また、機械設備の不具合等が多くなると思われる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）						現状										
建物名称	ショップ施設						平成26（2014）年度に建築し、築11年が経過している。 令和6（2024）年度に指定管理者を変更。主に北部市町村の農産物等を活用した商品の取り扱い、独自商品の販売も行っている。										
建築年月	H27年3月（築11年）																
延床面積(m ²)	508.75						課題										
所管課	園芸畜産課						雨漏り箇所があり、修繕が必要。 外廊下の庇の塗装剥がれ、柱との接合部分の腐食を確認。 空調関連の更新検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）						現状										
建物名称	エントランス						平成27（2015）年度に建築し、築10年が経過している。施設案内等の掲示版設置、視察対応時に利用。										
建築年月	H28年3月（築10年）																
延床面積(m ²)	105.60						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）						現状											
建物名称	レストラン						平成27（2015）年度に建築し、築10年が経過している。令和6（2024）年度に指定管理者を変更。主に沖縄特有の食材を利用した商品を提供している。											
建築年月	H28年3月（築10年）																	
延床面積(m ²)	365.55						課題											
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。窓枠のコンクリート部分に小さいヒビを確認。空調関連の更新検討が必要。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	名護市羽地地域直売加工施設						現状											
建物名称	直売加工施設						外壁に数カ所ひびがあり、一部漏水している箇所がある。											
建築年月	H27年3月（築11年）																	
延床面積(m ²)	791.66						課題											
所管課	羽地支所						一部漏水している。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	A	C	A	A	A	83	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					C判定の部位修繕					
施設名称	名護市やがし農業体験施設						現状											
建物名称	やがし農業体験施設						令和元（2019）年度に完成。											
建築年月	R1年9月（築6年）																	
延床面積(m ²)	203.87						課題											
所管課	屋我地支所						今後の経年劣化による修繕箇所を早期に発見し、支所と指定管理者が連携体制を整えて対応する必要がある。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	名護市食肉センター						現状											
建物名称	食肉処理施設						平成13（2001）年度から平成14（2002）年度にかけて建築し、築23年が経過している。名護市を中心に県内各地からの豚、山羊及び牛をと畜し、食肉の流通を行っている。南城市にある沖縄県食肉センターとともに、本島内の食肉流通の一極集中によって起こりうる弊害を排するとともに、物流における予期できない事故発生（家畜伝染病に基づく防疫措置を含む）などの事情自体に対応し、県産食肉の流通の重要な役割を担っている。											
建築年月	H15年3月（築23年）																	
延床面積(m ²)	11,754.00						課題											
所管課	園芸畜産課						内壁、天井が蒸気や配管破損等での結露による劣化、剥離や崩落が多発している。施設が手狭となっており、運用しながらの修繕が困難。軽微な修繕を続けながら、新築移転を踏まえた検討を行っていく必要がある。※建物耐用年数38年（令和22（2040）年まで）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	C	C	B	C	48	対策内容	C判定の部位修繕										

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市堆肥センター						現状										
建物名称	堆肥舎						平成27（2015）年度に建築し、築10年が経過している。市内畜産農家の畜ふんの受け入れや、食肉センター及び下水道からの汚泥も受け入れており、畜産環境の改善や、良質な堆肥供給に寄与している。令和2（2020）年度からは令和元（2019）年度完成の名護市食鳥処理施設からの汚泥も受け入れている。										
建築年月	H27年6月（築10年）																
延床面積(m ²)	3,557.00						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	A	A	A	92	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市堆肥センター						現状										
建物名称	袋詰舎						平成28（2016）年度に建築し、築9年が経過している。堆肥の袋詰めを行っており、市内のJA購買店舗に出荷している。										
建築年月	H28年5月（築9年）																
延床面積(m ²)	675.00						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市堆肥センター						現状										
建物名称	管理事務所						平成28（2016）年度に建築し、築9年が経過している。畜ふん等の受け入れ管理、製造堆肥の出荷管理等事務作業を行っている。										
建築年月	H29年1月（築9年）																
延床面積(m ²)	59.62						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	名護食鳥処理施設（本体施設）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。県内で出荷されるプロイラーの約99%を処理しており、県産鶏肉の安心安全な供給に寄与している。㈸中央食品加工（名護市）、沖縄食鶏加工㈱（八重瀬町）が利用している。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m ²)	5,684.15						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	A	A	A	92	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	名護食鳥処理施設（ブロー室）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。浄化槽に空気を送るためのブローを設置している。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m ²)	8.92						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	-	-	-	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	名護食鳥処理施設（車両消毒装置）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。施設に出入りする車両の消毒を行っている。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m ²)	24.51						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	-	-	-	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	排水処理施設（管理室）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。排水施設の管理等を行っている。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m ²)	9.00						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	-	-	-	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	排水処理施設（ブロー室・脱水機室）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。食鳥処理の際に出た工場からの排水を処理している。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m ²)	73.28						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市苗圃場						現状											
建物名称	事務所						昭和63（1988年）に建設後、30年以上経過している。事務室は冷房機器を整備し、休憩施設としての環境は良い。											
建築年月	S63年4月（築37年）																	
延床面積(m ²)	40.00						課題											
所管課	農林水産課						現状、ドアの隙間などもあり、定期的に白蟻等の害虫対策を行っているため、根本的な対策が必要である。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	名護市苗圃場						現状											
建物名称	作業所						昭和63（1988年）に建設後、35年以上過ぎている。現在、大がかりな修繕箇所等は見られないが、苗場作業施設としての環境は悪い。											
建築年月	S63年4月（築37年）																	
延床面積(m ²)	77.40						課題											
所管課	農林水産課						現状、白蟻等の害虫対策の必要がある。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	B	C	B	B	59	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					C判定の部位修繕					
施設名称	名護市苗圃場						現状											
建物名称	便所						現在、水洗便所となっており、緊急の対策は必要ないが、建物、設備の更新が必要であると思われる。											
建築年月	不明																	
延床面積(m ²)	2.40						課題											
所管課	農林水産課						現状、問題はない。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	天仁屋小土作りセンター						現状											
建物名称	作業棟						現在未使用。											
建築年月	H13年4月（築24年）																	
延床面積(m ²)	38.49						課題											
所管課	久志支所						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	安和土づくりセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m ²)	64.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	羽地中土作りセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m ²)	84.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	屋我地土作りセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m ²)	84.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	久辺中土作りセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m ²)	64.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	メインセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m ²)	129.60						課題										
所管課	観光課						部分的な破損が見られる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	源河土づくりセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年4月（築23年）																
延床面積(m ²)	38.49						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	真喜屋小土作りセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m ²)	64.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	屋部土づくりセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H15年4月（築22年）																
延床面積(m ²)	53.00						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	許田土作りセンター2						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H17年4月（築20年）																
延床面積(m ²)	63.70						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	瀬嵩土づくりセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H17年4月（築20年）																
延床面積(m ²)	63.70						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	C	B	B	61	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市水産業基盤施設						現状										
建物名称	名護漁協製氷冷蔵施設						平成14（2002）年に建設後、約20年が経過している。現在、多少の修繕は出てきているが大がかりな修繕は見られない。 設備関係は耐用年数を超えており、市及び指定管理者が修繕を行いながら使っている。										
建築年月	H14年4月（築23年）																
延床面積(m ²)	539.60						課題										
所管課	農林水産課						現状、建物については大きな問題はないが、設備関係は全て耐用年数を超えているため、修繕で対応できない故障が生じた場合、名護漁港で実施しているセリが全て機能停止してしまう。その前に設備の更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	B	B	77	対策内容					更新（電気・機械）	現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	名護市水産業基盤施設						現状										
建物名称	名護漁協荷捌施設						平成14（2002）年に建設後、約20年が経過している。現在、床面の破損等が多々見られる。修繕金額が大きい。										
建築年月	H14年4月（築23年）																
延床面積(m ²)	1,143.18						課題										
所管課	農林水産課						現状、建物については大きな問題はないが、設備関係は全て耐用年数を超えているため、修繕で対応できない故障が生じた場合、名護漁港で実施しているセリが全て機能停止してしまう。その前に設備の更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容						C判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護漁港水産物直販所						現状										
建物名称	店舗						平成21（2009）年に建設後、約16年が経過しており建物自体は問題ないが、冷蔵庫や冷凍庫、料理器具すべてが耐用年数を超えている。										
建築年月	H21年7月（築16年）																
延床面積(m ²)	198.00						課題										
所管課	農林水産課						当初、プレハブの天ぷら店を想定していない浄化槽の容量となっており、浄化槽への負担が大きき故障による全取替えの可能性有り。 設備関係の故障有り。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	A	B	80	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護漁港水産物直販所						現状										
建物名称	プレハブ						平成22（2010）年に建設後、約15年が経過しており建物自体は問題ないが、冷蔵庫や冷凍庫、料理器具すべてが耐用年数を超えている。										
建築年月	H22年3月（築16年）																
延床面積(m ²)	78.52						課題										
所管課	農林水産課						当初、プレハブの天ぷら店を想定していない浄化槽の容量となっており、浄化槽への負担が大きき故障による全取替えの可能性有り。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護漁港水産物直販所						現状										
建物名称	休憩施設						平成23年（2011）年に建設後、約14年が経過しているが、令和7年度一部を再塗装し修繕しているが県より、耐用年数の切れた中層浮魚礁を譲り受けて使用しているため劣化が激しい。										
建築年月	H23年3月（築15年）																
延床面積(m ²)	172.71						課題										
所管課	農林水産課						錆による定期的な塗装や安全面の点検等が必要になってくるため、維持管理に多額の予算が必要となるため今後、いつまで管理を行うか検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	A	A	78	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	汀間漁港製氷施設						現状										
建物名称	製氷施設						令和6（2024）年度に完成。劣化事象等は確認されていない。										
建築年月	R6年6月（築1年）																
延床面積(m ²)	538.68						課題										
所管課	農林水産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	大規模改修				現状維持（軽微な修繕のみ）					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市観光情報センター						現状										
建物名称	名護市観光情報センター						令和3（2021）年度に完成。劣化事象等は確認されていない。										
建築年月	R4年1月（築4年）																
延床面積(m ²)	79.38						課題										
所管課	まちなか再開発・公共交通課						施設の維持管理費が高いため、対策を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			

施設名称	久志大川ダム揚水機場施設						現状										
建物名称	久志大川ダム揚水機場施設						平成16（2004）年完成。揚水機場施設については、久志地区の農業従事者のために、安定的な農業用水を供給している。築21年が経過しているが、外壁等には経年劣化によるひび割れ等損傷は、現在のところ見られない。機械設備、電気設備については経年劣化に伴い令和5（2023）年度、令和6（2024）年度にそれぞれ設備更新を実施している。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m ²)	441.00						課題										
所管課	農林水産課						現状で問題はないが、これからも建物の老朽化が進行していくと思われるので、点検等行っていくようにしていきたい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			更新（電気・機械）	現状維持（軽微な修繕のみ）						

施設名称	数久田ダム						現状										
建物名称	数久田ダム揚水機場施設						令和2年(2020年)完成。揚水機場施設については、数久田地区の農業従事者のために、安定的な農業用水を供給している。築5年が経過しているが、経年劣化によるひび割れ等損傷は、現在のところ見られない。										
建築年月	R2年4月（築5年）																
延床面積(m ²)	372.80						課題										
所管課	農林水産課						現状で問題はないが、これからも建物の老朽化が進行していくと思われるので、点検等行っていくようにしていきたい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	数久田ダム						現状										
建物名称	数久田ダム加圧機場施設						令和3年(2021年)完成。加圧機場施設については、数久田地区の農業従事者のために、安定的な農業用水を供給している。築4年が経過しているが、経年劣化によるひび割れ等損傷は、現在のところ見られない。										
建築年月	R3年10月（築4年）																
延床面積(m ²)	42.60						課題										
所管課	農林水産課						現状で問題はないが、これからも建物の老朽化が進行していくと思われるので、点検等行っていくようにしていきたい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

5. 学校教育系施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
大学	名桜大学	名護市留学生センター	79
大学	名桜大学	名護市総合研究所	79
大学	名桜大学	名護市多目的ホール	79
大学	名桜大学	北部地域看護系医療人材育成支援施設	79
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	給食室	80
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	給食室	80
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	給食室	80
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	車庫	80
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	給食室	81
その他教育施設	名護市名護第2学校給食センター	調理室	81
その他教育施設	名護市名護第2学校給食センター	保管室	81
その他教育施設	名護市名護第2学校給食センター	管理室、ボイラー室	81
その他教育施設	名護市東江学校給食センター	給食室	82
その他教育施設	名護市東江学校給食センター	車庫	82
その他教育施設	名護市東江学校給食センター	給食室	82
その他教育施設	名護市東江学校給食センター	給食室	82
その他教育施設	名護市屋部学校給食センター	給食室	83
その他教育施設	名護市屋部学校給食センター	車庫	83
その他教育施設	名護市屋部学校給食センター	給食室	83
その他教育施設	名護市屋部学校給食センター	給食室	83
その他教育施設	名護市名護学校給食センター	給食室	84
その他教育施設	名護市名護学校給食センター	倉庫	84
その他教育施設	名護市名護学校給食センター	給食室	84
その他教育施設	名護市名護学校給食センター	倉庫	84
その他教育施設	ヒューマンキャンパス高等学校（旧三原小学校）	校舎	85

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名桜大学						現状										
建物名称	名護市留学生センター						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H11年2月（築27年）																
延床面積(m ²)	1,965.54						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	名桜大学						現状										
建物名称	名護市総合研究所						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m ²)	854.13						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	名桜大学						現状										
建物名称	名護市多目的ホール						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H11年6月（築26年）																
延床面積(m ²)	2,872.00						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	名桜大学						現状										
建物名称	北部地域看護系医療人材育成支援施設						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H21年2月（築17年）																
延床面積(m ²)	3,762.00						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和45（1970）年度完成。調理業務を行っている。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S45年9月（築55年）																
延床面積(m ²)	224.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	D	C	36	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和55（1980）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S55年9月（築45年）																
延床面積(m ²)	65.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和59（1984）年度増築。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S59年9月（築41年）																
延床面積(m ²)	94.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	車庫						昭和59（1984）年度完成。配送車2台を駐車している。										
建築年月	S60年3月（築41年）																
延床面積(m ²)	38.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化によりシャッターに錆が見られる。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化						廃止			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成5（1993）年度増築。ボイラー室として使用している。										
建築年月	H6年3月（築32年）																
延床面積(m ²)	10.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護第2学校給食センター						現状										
建物名称	調理室						昭和52（1977）年度完成。調理室、事務室として使用している。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S53年3月（築48年）																
延床面積(m ²)	170.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	C	B	47	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護第2学校給食センター						現状										
建物名称	保管室						平成元（1989）年度増築。調理業務を行っている。 集約化し解体予定。										
建築年月	H2年3月（築36年）																
延床面積(m ²)	58.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、天井部のひび割れや外壁の錆が見られる。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護第2学校給食センター						現状										
建物名称	管理室、ボイラー室						平成元（1989）年度完成。休憩室、ボイラー室として使用している。										
建築年月	H2年3月（築36年）																
延床面積(m ²)	10.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、錆や雨漏りが見られる。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化						廃止			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市東江学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和52（1977）年度完成。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S53年3月（築48年）																
延床面積(m ²)	350.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	C	C	43	対策内容	集約化/C判定の部位修繕									
施設名称	名護市東江学校給食センター						現状										
建物名称	車庫						昭和61（1986）年度完成。配送車の車庫として使用している。										
建築年月	S62年3月（築39年）																
延床面積(m ²)	31.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						外壁に多少のひび割れがある。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	C	C	66	対策内容	集約化/C判定の部位修繕									
施設名称	名護市東江学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成20（2008）年増築。給食室として使用している。										
建築年月	H20年1月（築18年）																
延床面積(m ²)	9.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						外壁に錆がある。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化									
施設名称	名護市東江学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成23（2011）年度増築。給食室として使用している。										
建築年月	H24年3月（築14年）																
延床面積(m ²)	6.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	B	B	B	82	対策内容	集約化									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市屋部学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和53（1978）年度完成。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S54年3月（築47年）																
延床面積(m ²)	351.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化						集約化/C判定の部位修繕			

施設名称	名護市屋部学校給食センター						現状										
建物名称	車庫						昭和54（1979）年度完成。配送車の車庫として使用している。										
建築年月	S54年8月（築46年）																
延床面積(m ²)	23.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、天井の剥落、露筋がある。集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化						集約化/C判定の部位修繕			

施設名称	名護市屋部学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成2（1990）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	H2年8月（築35年）																
延床面積(m ²)	26.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れ等がある。集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	B	44	対策内容	集約化						集約化/C判定の部位修繕			

施設名称	名護市屋部学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成2（1990）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	H2年8月（築35年）																
延床面積(m ²)	23.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れ等がある。集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容	集約化						C判定の部位修繕			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市名護学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和56（1981）年度完成。調理業務を行っている。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S57年3月（築44年）																
延床面積(m ²)	204.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	D	36	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護学校給食センター						現状										
建物名称	倉庫						平成13（2001）年度完成。倉庫・休憩室として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m ²)	39.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						外壁に錆が見られる。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	B	B	62	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成20（2008）年度増築。給食室として使用している。										
建築年月	H21年3月（築17年）																
延床面積(m ²)	65.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	B	78	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護学校給食センター						現状										
建物名称	倉庫						平成20（2008）年度完成。倉庫として使用している。										
建築年月	H21年3月（築17年）																
延床面積(m ²)	9.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						内部の床板に破損が見られる。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	C	A	A	75	対策内容	集約化						廃止			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	ヒューマンキャンパス高等学校（旧三原小学校）						現状										
建物名称	校舎						通信制の高等学校。年間を通してスクーリング先として活用されている。										
建築年月	S54年9月（築46年）																
延床面積(m ²)	1,287.00						課題										
所管課	久志支所						外壁に一部剥離している箇所や外階段部分は鉄筋が剥き出しの箇所が目立っているが、施設を利用する上で、ある程度施設利用者側で修繕済だが、大規模改修には至っていない。劣化調査については、施設利用者側で実施済。施設利用者と調整を図り、必要に応じて取り壊しを実施する。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	C	C	53	対策内容						解体（実施時期未定）				

6. 子育て支援施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
保育所	あい中央保育園（旧中央保育所）	保育所	88
保育所	名護さくら保育園（旧北里保育所）	保育所	88
保育所	やまびこ久辺保育園（旧久志保育所）	保育所	88
保育所	すだつ羽地保育園（旧羽地保育所）	保育所	88
保育所	キリン保育園（旧 名護市地域包括支援センター（安和））	保育所	89
認定こども園	あすなろ東認定こども園（旧東保育所）	保育所	89
認定こども園	緑風こども園	緑風こども園（新設部分）	89
認定こども園	緑風こども園	緑風こども園（既設部分）	89
放課後児童クラブ	緑風放課後児童健全育成施設	緑風放課後児童クラブ	90

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	あい中央保育園（旧中央保育所）						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H2年3月（築36年）																
延床面積(m ²)	465.91						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護さくら保育園（旧北里保育所）						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H6年9月（築31年）																
延床面積(m ²)	455.71						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	B	A	90	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	やまびこ久辺保育園（旧久志保育所）						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H10年3月（築28年）																
延床面積(m ²)	400.38						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	すだつ羽地保育園（旧羽地保育所）						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m ²)	402.24						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	キリン保育園（旧 名護市地域包括支援センター（安和））						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H15年4月（築22年）																
延床面積(m ²)	170.48						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	あすなろ東認定こども園（旧東保育所）						現状										
建物名称	保育所						認定こども園として社会福祉法人に貸与。										
建築年月	H3年10月（築34年）																
延床面積(m ²)	804.93						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	A	B	79	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	緑風こども園						現状										
建物名称	緑風こども園（新設部分）						築4年の公立認定こども園として使用。										
建築年月	R3年8月（築4年）																
延床面積(m ²)	854.27						課題										
所管課	保育・幼稚園課						特になし										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			
施設名称	緑風こども園						現状										
建物名称	緑風こども園（既設部分）						公立認定こども園の5歳児室として使用。										
建築年月	H24年5月（築13年）																
延床面積(m ²)	213.59						課題										
所管課	保育・幼稚園課						床板が腐食しているため、床の張替が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	A	A	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）				改修予定					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	緑風放課後児童健全育成施設						現状										
建物名称	緑風放課後児童クラブ						指定管理者において放課後児童学童クラブを行っている。小学生のこどもが利用										
建築年月	R3年8月（築4年）																
延床面積(m ²)	120.00						課題										
所管課	子育て支援課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設					現状維持（軽微な修繕のみ）				

7. 保健・福祉施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
高齢福祉施設	介護予防拠点（瀬嵩）	介護予防拠点	93
高齢福祉施設	名護市地域包括支援センター（大中）	地域包括支援センター	93
障がい福祉施設	日中一時支援事業所ピーターパン	旧農家高齢者創作館	93
保健施設	名護市スポーツリハビリテーションセンター	本館	93

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	介護予防拠点（瀬嵩）						現状										
建物名称	介護予防拠点						昭和56（1981）年に建築し、40年が過ぎている。介護予防拠点としては数年使用していなかったが、令和元（2019）年度より期限付き貸与を行っている。										
建築年月	S56年3月（築45年）																
延床面積(m ²)	95.00						課題										
所管課	介護長寿課						令和6（2024）年度に賃貸契約の更新を行い、期限は令和9（2027）年度までとなった。今後については、建物の劣化状況等を考慮しながら、再度、賃貸借契約を延長するか、民間への売却・譲渡や施設の取り壊しを検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	名護市地域包括支援センター（大中）						現状										
建物名称	地域包括支援センター						平成9（1997）年に建築。地域包括支援センターとシルバー人材センターが事務所として利用している。										
建築年月	H9年1月（築29年）																
延床面積(m ²)	379.20						課題										
所管課	介護長寿課						地域包括支援センターの建物は名護市の施設であるが、土地は沖縄県より賃借している（貸付期間：平成8（1996）年7月16日～令和8（2026）年3月31日）。今後、沖縄県より土地の返還を求められ原状回復の必要がある場合には、取り壊し費用が発生する可能性がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	日中一時支援事業所ピーターバン						現状										
建物名称	旧農家高齢者創作館						昭和52（1977）年3月に完成。農漁業振興を目的とする建物として補助事業を活用して建設された。昭和63（1988）年より福祉団体にて福祉施設（障がい児学童等）として利用が開始され、現在（日中一時支援事業所）に至る。 現在は普通財産貸付として、社会福祉法人と令和8（2026）年3月31日まで土地（有償）と建物（無償）の賃貸契約を締結している状況である。										
建築年月	S52年3月（築49年）																
延床面積(m ²)	210.60						課題										
所管課	社会福祉課						長年にわたり当該施設・土地を貸与しているが、建物の老朽化が進み、借受人が補修しながら利用している。所管課は売却・譲渡を検討していたが、老朽化が著しく、借受人側にメリットが少なくリスクも大きい。そのため廃止を方針としているが、現在は障がい者の日中一時支援事業所として使われており、廃止には利用者の代替先確保が必要で、借受人との丁寧な調整が求められている。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	C	C	C	C	37	対策内容	廃止（実施時期検討中）									
施設名称	名護市スポーツリハビリテーションセンター						現状										
建物名称	本館						平成20（2008）年度に建築し、17年が経過している。平成21（2009）年4月より指定管理者制度を国際リハビリテーション・スポーツ振興協会と20年間の契約をしている。										
建築年月	H20年10月（築17年）																
延床面積(m ²)	2,769.14						課題										
所管課	健康増進課						平成27（2015）年・平成30（2018）年に漏水があり、配管を取替えているが、2階部分の配管は取替えていないため漏水の可能性がある。空調やプールのろ過装置などは、設置してから年数が経過していることもあり、不具合を起こす可能性があり、令和8（2026）年度に修繕予定。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	A	B	A	A	86	対策内容	C判定の部位修繕									

8. 医療施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
医療施設	名護市屋我地診療所	診療所	96
医療施設	名護市久志診療所	診療所	96

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市屋我地診療所						現状										
建物名称	診療所						平成3（1991）年に建築し、34年が経過している。令和5（2023）年4月より指定管理者制度を北部地区医師会と5年間の契約更新をしている。										
建築年月	H3年3月（築35年）																
延床面積(m ²)	206.98						課題										
所管課	健康増進課						内部のひび割れ、汚れ等の劣化が見られる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市久志診療所						現状										
建物名称	診療所						平成15（2003）年に建築し、22年が経過している。令和4（2022）年4月より指定管理者制度を北部地区医師会と5年間の契約をしている。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m ²)	230.76						課題										
所管課	健康増進課						照明器具の取替え等をしていないため、ランニングコストが高い傾向にある。脆弱地盤のため給水管・排水管を地上に出すなどの対応を検討する必要がある。 また、内部のひび割れ等の劣化が見られる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容							C判定の部位修繕			

9. 行政系施設

名護市公共施設等総合管理個別計画

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
庁舎等	名護市庁舎	本庁舎	99
庁舎等	名護市庁舎	別棟	99
庁舎等	名護市庁舎	事務所	99
庁舎等	名護市庁舎	生活支援課事務所	99
庁舎等	屋我地支所	支所庁舎（新庁舎）	100
庁舎等	屋部地区センター	屋部地区センター	100
消防施設	屋部地区センター	屋部地区センター消防車庫	100
庁舎等	久志支所	支所庁舎	100
庁舎等	久志支所	倉庫	101
庁舎等	羽地地区センター	支所庁舎	101
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（辺野古）	101
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（天仁屋）	101
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（久志）	102
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（安和）	102
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（喜瀬）	102
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（仲尾次）	102
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（饒平名）	103
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（真喜屋）	103
消防施設	名護市消防本部	訓練塔（補助訓練塔含む）	103
消防施設	名護市消防本部	消防庁舎	103
消防施設	名護市消防署久志出張所	消防署久志出張所	104
消防施設	名護市防災研修センター	名護市防災研修センター	104
その他行政系施設	総務課倉庫	倉庫	104
その他行政系施設	旧羽地支所	倉庫（旧事務所）	104
その他行政系施設	旧羽地支所	旧車庫	105
その他行政系施設	旧羽地支所	旧倉庫	105
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	事務所	105
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	プレハブ倉庫①	105
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	プレハブ倉庫②	106
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	プレハブ倉庫③	106
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	トイレ	106
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧いこいの村おきなわ）	体育館	106
その他行政系施設	名護博物館源河倉庫（旧源河幼稚園）	園舎	107
その他行政系施設	名護市環境センター	焼却場	107
その他行政系施設	名護市環境センター	事務所	107
その他行政系施設	名護市環境センター	倉庫	107
その他行政系施設	名護市環境センター	会議室	108
その他行政系施設	名護市環境センター	倉庫	108
その他行政系施設	名護市環境センター	排ガス高度処理施設	108
その他行政系施設	名護市環境センター	灰固形化処理施設	108
その他行政系施設	名護市環境センター	資源ごみ集積場	109
その他行政系施設	旧源河小学校	校舎①	109
その他行政系施設	旧源河小学校	校舎②	109
その他行政系施設	旧源河小学校	校舎③	109
その他行政系施設	旧源河小学校	屋内運動場	110
その他行政系施設	旧源河小学校	校舎④	110
その他行政系施設	区画整理係事務所	区画整理係専用住宅	110
その他行政系施設	名護市別館事務所	選挙管理委員会事務所	110
その他行政系施設	名護市別館事務所	期日前投票所等プレハブ	111

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市庁舎						現状										
建物名称	本庁舎						建物の老朽化に伴い、外壁の剥離や亀裂、設備等の不具合が多数生じている。災害時には対策本部等を設置し対応を行う拠点である。										
建築年月	S56年4月（築44年）																
延床面積(m ²)	5,805.05						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	C	B	B	38	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					基本構 想策定	基本構想に基づく対応			
施設名称	名護市庁舎						現状										
建物名称	別棟						建物の劣化による雨漏りや空調設備の不具合による修繕が発生している。										
建築年月	H11年2月（築27年）																
延床面積(m ²)	1,303.05						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					基本構 想策定	基本構想に基づく対応			
施設名称	名護市庁舎						現状										
建物名称	事務所						地方独立行政法人 名護市行政事務機構が使用。現状において、特に修繕等は発生していない。										
建築年月	H24年3月（築14年）																
延床面積(m ²)	25.00						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	B	B	94	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					基本構 想策定	基本構想に基づく対応			
施設名称	名護市庁舎						現状										
建物名称	生活支援課事務所						特に問題なし。										
建築年月	R2年3月（築6年）																
延床面積(m ²)	218.70						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					基本構 想策定	基本構想に基づく対応			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	屋我地支所						現状										
建物名称	支所庁舎（新庁舎）						所々にひび割れ、塗装剥がれや水溜まり痕が見られるが通常利用に支障は無い。窓口があるロビー部分に冷房機器の設置がなく、夏場の来庁時は暑い状況がある。										
建築年月	H28年3月（築10年）																
延床面積(m ²)	915.63						課題										
所管課	屋我地支所						駐車場及び外構にひび割れが見られ、雨水による浸食により外壁が崩れないか心配である。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	屋部地区センター						現状										
建物名称	屋部地区センター						令和5（2023）年2月完成。屋上施設において、階段使用の安全性の確保及び排水設備が一部機能していないため一般利用を禁止している。										
建築年月	R3年8月（築3年）																
延床面積(m ²)	1,354.50						課題										
所管課	屋部支所						階段段差（高さ）が不規則なことと、階段終点が確認し難く危険である。屋上排水設備について、一部排水設備が機能していない箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			
施設名称	屋部地区センター						現状										
建物名称	屋部地区センター消防車庫						特に問題なし。										
建築年月	R3年8月（築3年）																
延床面積(m ²)	60.00						課題										
所管課	屋部支所						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			
施設名称	久志支所						現状										
建物名称	支所庁舎						電気設備や給排水設備、通信設備が故障し、都度修繕している状況。令和7（2025）年度に支所全体の照明器具をLED化。台風等、災害時には住民の避難場所にもなっている。										
建築年月	H8年6月（築29年）																
延床面積(m ²)	962.60						課題										
所管課	久志支所						外壁、内部壁の複数箇所にひび割れが見受けられる。頻繁に修繕が発生しているため、都度対応を余儀なくされている。特に雨漏れ箇所が多くなってきていることから、早急に防水工事を実施する。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容							C判定の部位修繕			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	久志支所						現状										
建物名称	倉庫						久志支所建設時の仮庁舎として使用。現在は支所管理運営、体協等の備品倉庫、車庫として活用している。										
建築年月	H8年6月（築29年）																
延床面積(m ²)	119.00						課題										
所管課	久志支所						建物の現状（内部劣化状況）から、使用に耐えがたく、極めて危険な状態である。早急に建替えを実施する。										
対応方針	建替え																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	D	D	D	D	13	対策内容						建替え（実施時期未定）				
施設名称	羽地地区センター						現状										
建物名称	支所庁舎						(1)調理室の水道蛇口の水漏れや故障のため、水を止めている蛇口が複数ある。 (2)ロビー、廊下の蛍光灯が特殊な形状をしており、数年の間に製造中止になる予定と業者から説明があった。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m ²)	1,181.00						課題										
所管課	羽地支所						(1)利用者に不便をかけていることから、部品交換、または取換え工事を行う必要がある。 (2)蛍光灯の製造が中止になる前に照明器具取換え工事を行う必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	B	88	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（辺野古）						劣化事象等、複数箇所あり。										
建築年月	S53年3月（築48年）																
延床面積(m ²)	44.00						課題										
所管課	消防本部総務課						全体的に変色、汚れ有り。鉄筋が見えているところがある。 「（仮称）辺野古防災拠点施設」と複合化し解体予定。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	C	-	55	対策内容							複合化（解体）			
施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（天仁屋）						屋根葺材に錆・損傷がある。入口扉の蝶番の錆、損傷がある。										
建築年月	H3年3月（築35年）																
延床面積(m ²)	21.00						課題										
所管課	消防本部総務課						外壁の損傷が激しい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	D	B	B	-	50	対策内容						D判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（久志）						全体的な変色・劣化はあるが、消防車両保管庫としては現状でも利用可能。										
建築年月	H4年3月（築34年）																
延床面積(m ²)	21.00						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	B	B	-	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（安和）						全体的な変色・劣化はあるが、消防車両保管庫としては現状でも利用可能。入口扉の蝶番の錆、損傷がある。										
建築年月	H8年3月（築30年）																
延床面積(m ²)	36.63						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。蝶番の修繕も必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	B	B	-	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（喜瀬）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	H9年12月（築28年）																
延床面積(m ²)	35.06						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	B	B	-	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（仲尾次）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m ²)	73.17						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	-	86	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（饒平名）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	H28年3月（築10年）																
延床面積(m ²)	54.90						課題										
所管課	屋我地支所						消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	-	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（真喜屋）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	R3年6月（築4年）																
延床面積(m ²)	88.80						課題										
所管課	消防本部総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			
施設名称	名護市消防本部						現状										
建物名称	訓練塔（補助訓練塔含む）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	H28年3月（築10年）																
延床面積(m ²)	604.86						課題										
所管課	消防本部総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市消防本部						現状										
建物名称	消防庁舎						その都度必要に応じて修繕を行っている。										
建築年月	H29年2月（築9年）																
延床面積(m ²)	3,803.80						課題										
所管課	消防本部総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市消防署久志出張所						現状										
建物名称	消防署久志出張所						令和3（2021）年2月地盤沈下に伴う改修工事実施。実施後、地盤沈下等は見られない。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m ²)	536.55						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。車庫内シャッターの損傷あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市防災研修センター						現状										
建物名称	名護市防災研修センター						建物の劣化等は無く良好な状態である。										
建築年月	H29年2月（築9年）																
延床面積(m ²)	346.92						課題										
所管課	消防本部総務課						研修設備機器に不具合が出ており、定期的な保守点検、整備が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	B	97	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	総務課倉庫						現状										
建物名称	倉庫						ごみ集積所、備品倉庫として使用している。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	40.55						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）				基本構想策定	基本構想に基づく対応				
施設名称	旧羽地支所						現状										
建物名称	倉庫（旧事務所）						文化財資料整理室として利用している。										
建築年月	S34年4月（築66年）																
延床面積(m ²)	535.00						課題										
所管課	文化課						移転先の確保。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	D	D	10	対策内容						D判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旧羽地支所						現状										
建物名称	旧車庫						発掘調査にて使用する道具類や市庁舎にて使用していた受付カウンターの石材等が保管されている。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	83.00						課題										
所管課	文化課						移転先の確保。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	-	-	10	対策内容						D判定の部位修繕				

施設名称	旧羽地支所						現状										
建物名称	旧倉庫						老朽化により屋根（セメント瓦）が崩落している。全体的に植物に覆われており内部が確認できない状況である。文化課としては使用していない。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	52.00						課題										
所管課	文化課						内部の不要物（旧羽地支所の物）の処理。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	-	-	10	対策内容	廃止（実施時期検討中）									

施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	事務所						令和元（2019）年度、局所的に白蟻が発生し、1階全体に駆除処理を実施。1・2階の庇部分のコンクリート剥落が見られ、平成30（2018）年度に1階庇部分、令和2（2020）年度に2階庇部分の安全対策を実施。 令和2（2020）年度にPCB使用安定器を使用している古い照明器具を撤去。										
建築年月	S41年12月（築59年）																
延床面積(m ²)	264.00						課題										
所管課	教育委員会博物館						老朽化による剥離、壁のひび割れ等が見られるため、集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化（実施時期検討中）									

施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	プレハブ倉庫①						旧図書館建設準備室。現在は、市史資料整理室として使用。令和元（2019）年度、局所的に白蟻が発生し、プレハブ全体に駆除処理を実施。										
建築年月	H7年4月（築30年）																
延床面積(m ²)	49.50						課題										
所管課	教育委員会博物館						設置後30年程度が経過しており、金属の腐食などの劣化が見られる。白蟻駆除処理を行ったが、再発生の懸念があるため、集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化（実施時期検討中）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	プレハブ倉庫②						旧図書館建設準備室。現在、博物館管理のもと文化課文化財係が、建造物資料（仲尾殿内の古材）を保管している。平成28（2016）年度に白蟻が発生し、駆除処理を実施。										
建築年月	H7年4月（築30年）																
延床面積(m ²)	41.40						課題										
所管課	教育委員会博物館						設置後30年程度が経過しており、金属の腐食などの劣化が見られる。白蟻駆除処理を行ったが、再発生の懸念があるため、集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容						集約化（実施時期検討中）				
施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	プレハブ倉庫③						旧図書館建設準備室。雨漏りによる天井・壁・床の劣化が激しい。										
建築年月	H7年4月（築30年）																
延床面積(m ²)	10.31						課題										
所管課	教育委員会博物館						設置後30年程度が経過しており、天井・壁・床の劣化がかなり進んでいる。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	D	D	D	21	対策内容	廃止（実施時期検討中）									
施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	トイレ						内外壁に若干ひび割れがある。作業等がある際に職員が使用することがある。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	3.10						課題										
所管課	教育委員会博物館						集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化（実施時期検討中）									
施設名称	博物館資料保管施設（旧いこいの村おきなわ）						現状										
建物名称	体育館						昭和54（1979）年建築。平成25（2013）年の「旧いこいの村おきなわ」解体時に、博物館資料の仮保管場所として体育館のみ残した。サバニや農機具など大型民具を中心に保管している。電気・水道設備なし。										
建築年月	S54年11月（築46年）																
延床面積(m ²)	839.43						課題										
所管課	教育委員会博物館						老朽化による外壁のひび割れ、剥離等のほか雨漏りが見られる。保管資料は段階的に移動していく予定であるため集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化（実施時期検討中）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護博物館源河倉庫（旧源河幼稚園）						現状										
建物名称	園舎						昭和54（1979）年建築。博物館資料の保管場所として使用している。										
建築年月	S54年12月（築46年）																
延床面積(m ²)	180.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	D	D	D	D	10	対策内容	集約化			廃止（実施時期未定）						

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	焼却場						昭和52（1977）年12月竣工。全体的に老朽化している。一般廃棄物処理施設。令和7（2025）年3月に使用を停止している。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m ²)	652.21						課題										
所管課	環境対策課						名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	C	D	14	対策内容	集約化			廃止（実施時期未定）						

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	事務所						昭和52（1977）年竣工。今後の利用について検討中。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m ²)	167.57						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	C	C	C	29	対策内容	集約化			廃止（実施時期未定）						

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	倉庫						焼却施設作業員の倉庫、休憩所として使用している。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m ²)	61.25						課題										
所管課	環境対策課						名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	D	D	10	対策内容	集約化			廃止（実施時期未定）						

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	会議室						昭和52（1977）年竣工。今後の利用について検討中。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m ²)	121.80						課題										
所管課	環境対策課						建物が老朽化している。必要に応じて修繕を行う必要があると思われる。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	D	D	10	対策内容	集約化				廃止（実施時期未定）					

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	倉庫						昭和52（1977）年竣工。ハブ対策事業や犬・猫等死骸回収作業等の倉庫及び職員休憩所として使用している。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m ²)	65.70						課題										
所管課	環境対策課						建物が老朽化している。必要に応じて修繕を行う必要があると思われる。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化				現状維持（軽微な修繕のみ）					

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	排ガス高度処理施設						平成11（1999）年3月竣工。焼却施設からの燃焼排ガス中の有害物質等を除去する施設。令和7（2025）年3月に使用を停止している。										
建築年月	H11年3月（築27年）																
延床面積(m ²)	146.37						課題										
所管課	環境対策課						名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化				廃止（実施時期未定）					

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	灰固形化処理施設						平成14（2002）年6月竣工。焼却施設からの焼却灰（飛灰）に薬品を混入し、固形化する施設。令和7（2025）年3月に使用を停止している。										
建築年月	H14年6月（築23年）																
延床面積(m ²)	306.88						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化				廃止（実施時期未定）					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	資源ごみ集積場						資源ごみ(古紙、古布)や有害ごみ(電池、蛍光灯)等の一時保管倉庫として使用している。令和7(2025)年3月に使用を停止している。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	139.12						課題										
所管課	環境対策課						建物が老朽化して雨漏りがあり、修繕しながら使用している。今後も適宜、修繕が必要になると思われる。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化			廃止(実施時期未定)						

施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	校舎①						昭和51(1976)年建築。事務所のほか展示室や資料整理・保管場所として使用している。										
建築年月	S51年3月(築50年)																
延床面積(m ²)	482.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	D	D	C	D	14	対策内容	集約化			D判定の部位修繕						

施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	校舎②						展示室や資料整理・保管場所として使用している。										
建築年月	S53年3月(築48年)																
延床面積(m ²)	380.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	D	D	C	D	14	対策内容	集約化			D判定の部位修繕						

施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	校舎③						昭和55(1980)年建築。講座の実施や資料整理場所として使用している。羽地民泊推進協議会やNPO法人等の事務所として一部使用されている。										
建築年月	S55年2月(築46年)																
延床面積(m ²)	613.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	D	C	C	D	27	対策内容	集約化			D判定の部位修繕						

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	屋内運動場						平成7（1995）年建築。名護博物館の管理後も地域のイベントやスポーツの練習などで使用されている。										
建築年月	H7年3月（築31年）																
延床面積(m ²)	750.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁のひび割れ、剥離、雨漏りによる床の劣化などがある。雨漏りについては令和元（2019）年度に修繕した。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容	集約化					C判定の部位修繕				
施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	校舎④						平成13（2001）年建築。講座の実施や資料整理場所として使用している。										
建築年月	H13年2月（築25年）																
延床面積(m ²)	199.00						課題										
所管課	羽地支所						塩害等によるドアの腐食や外壁の剥離が若干見られるが、他の校舎よりは状態は良好。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	集約化					現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	区画整理係事務所						現状										
建物名称	区画整理係専用住宅						名護都市計画事業名護第三土地区画整理事業に係る諸業務及び権利者等の対応を行う事務所として使用している。										
建築年月	H8年8月（築29年）																
延床面積(m ²)	116.64						課題										
所管課	まちなか再開発・公共交通課						老朽化による錆等がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	C	C	A	B	50	対策内容						D判定の部位修繕				
施設名称	名護市別館事務所						現状										
建物名称	選挙管理委員会事務所						築2年とあって全体的に問題なし。										
建築年月	R5年7月（築2年）																
延床面積(m ²)	97.20						課題										
所管課	選挙管理委員会事務局						現状維持。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市別館事務所						現状										
建物名称	期日前投票所等プレハブ						外壁、手すり部分全体的に錆が出始めている。 内部の天井部分に一部雨漏りあり。										
建築年月	H30年9月（築7年）																
延床面積(m ²)	168.48						課題										
所管課	選挙管理委員会事務局						台風や大雨があると雨漏りする部分があるため要修繕。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

10. 公園

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
農村公園	阿社義農村公園	阿社義農村公園便所	114
漁港公園	仲尾次運動公園	公衆便所	114
漁港公園	仲尾次運動公園	休憩所	114
その他公園	名護市轟の滝広場	トイレ	114
その他公園	豊原区民広場	屋外便所	115
その他公園	嵐山展望所	嵐山展望所	115
その他公園	嵐山展望所	嵐山展望公園便所	115
その他公園	名護自然動植物公園	守衛室	115
その他公園	名護自然動植物公園	便所1（マダガスカル）	116
その他公園	名護自然動植物公園	便所2（保護センター）	116
その他公園	名護自然動植物公園	便所（駐車場）	116
その他公園	名護自然動植物公園	店舗	116
その他公園	名護自然動植物公園	店舗	117
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎(ダチョウ1)	117
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎（ダチョウ2）	117
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎（ウォーターバック）	117
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎（エランド1）	118
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎（エランド2）	118
その他公園	名護自然動植物公園	ポンプ室	118
その他公園	名護自然動植物公園	ポンプ室	118
その他公園	名護自然動植物公園	電気室	119
その他公園	名護自然動植物公園	展示場、店舗、事務所（メインハウス）	119
その他公園	名護自然動植物公園	倉庫	119
その他公園	名護自然動植物公園	倉庫	119
その他公園	名護自然動植物公園	便所(ふれあい広場)	120
その他公園	名護自然動植物公園	店舗（パーラー・木造）	120
その他公園	名護自然動植物公園	研究学習ロッジ	120
その他公園	名護自然動植物公園	獣舎、繁殖棟	120
その他公園	名護自然動植物公園	飼育管理棟	121
その他公園	名護自然動植物公園	自然博物情報館	121
その他公園	名護自然動植物公園	駅舎棟	121
その他公園	名護自然動植物公園	倉庫棟	121
その他公園	名護自然動植物公園	ガイド電気機関車維持倉庫	122

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	阿社義農村公園						現状										
建物名称	阿社義農村公園便所						平成12（2000）年に建設後、20年が経過しており、経年劣化によるひび割れ等が見られるが大きな損傷は、現在のところ、見られない。										
建築年月	H12年5月（築25年）																
延床面積(m ²)	28.22						課題										
所管課	農林水産課						継続的な補修、修繕にて長寿命化を目指していきたいが予算的な問題がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	仲尾次運動公園						現状										
建物名称	公衆便所						平成9年（1997）に建設後、約28年が経過しており、外壁の剥がれ等は見られるが大きなひび割れなどの損傷は現在のところ、見られない。										
建築年月	H9年3月（築29年）																
延床面積(m ²)	20.90						課題										
所管課	農林水産課						継続的な補修、修繕にて長寿命化を目指していきたいが予算的な問題がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	仲尾次運動公園						現状										
建物名称	休憩所						平成11年（1999）に建設後、約26年が経過しているが、利用頻度や地域の要望等を踏まえると緊急で修繕を行う必要はない。										
建築年月	H11年3月（築27年）																
延床面積(m ²)	49.87						課題										
所管課	農林水産課						現状では大きな問題はないが、屋根がレンガ素材となっており、一部落ちて無くなっている状況がある。台風等や日常点検で確認を行い、必要な時期に適切な修繕を実施するなど対応が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市轟の滝広場						現状										
建物名称	トイレ						平成29（2017）年度に建築。平成30（2018）年度より運用開始し指定管理者が管理。										
建築年月	H29年9月（築8年）																
延床面積(m ²)	88.50						課題										
所管課	観光課						築年数が浅く、現在において不具合や変状等は見られない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	豊原区民広場						現状										
建物名称	屋外便所						令和5（2023）年10月竣工。コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R3年11月（築4年）																
延床面積(m ²)	42.79						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	嵐山展望所						現状										
建物名称	嵐山展望所						羽地内海を一望できる展望所となっており、市内外の方々が訪れる観光施設となっている。展望所1階部分は、観光案内所（物販・飲食）として利用。（目的外使用許可） 営業時間：制限なし。※平成20（2008）年3月嵐山展望所修繕として、展望所内外部塗装を施工。										
建築年月	S56年4月（築44年）																
延床面積(m ²)	159.00						課題										
所管課	観光課						既存の展望所は築40年が経過しているが、建物の現状としては問題なく利用されている。展望所を含めた周辺整備計画について、対応方針を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	C	C	53	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	嵐山展望所						現状										
建物名称	嵐山展望公園便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れるの方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	H2年4月（築35年）																
延床面積(m ²)	33.88						課題										
所管課	観光課						公園便所を含めた周辺整備計画について、対応方針を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	守衛室						昭和62（1987）年建設。守衛室として使用。										
建築年月	S62年10月（築38年）																
延床面積(m ²)	7.50						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	便所1（マダガスカル）						昭和62（1987）年に建築した施設内の便所として使用している。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	24.00						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	便所2（保護センター）						昭和62（1987）年建設。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	24.00						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	便所（駐車場）						昭和62（1987）年に建設。駐車場の便所として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	43.40						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	店舗						現段階での入園者数では、レストランを維持する見込みが取れないため、未使用中。今後状況をみてレストランの再開を検討。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	174.18						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	店舗						現段階での入園者数では、レストランを維持する見込みが取れないため、未使用中。今後状況をみてレストランの再開を検討。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	772.86						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎(ダチョウ1)						傷病動物の飼育室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	13.26						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎（ダチョウ2）						衛生管理室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	13.26						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎（ウォーターバック）						傷病動物の飼育室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	38.00						課題										
所管課	観光課						屋根に損傷があり、一部雨漏り箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	C	B	B	59	対策内容							C判定の部位修繕			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎（エランド1）						昭和62（1987）年建設。現在使用していない。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	20.63						課題										
所管課	観光課						屋根に損傷があり、一部雨漏り箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎（エランド2）						昭和62（1987）年建設。現在使用していない。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	20.63						課題										
所管課	観光課						屋根に損傷があり、一部雨漏り箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	ポンプ室						昭和62（1987）年建設。現在使用していない。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	8.06						課題										
所管課	観光課						屋根、外壁に一部破損あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	ポンプ室						昭和62（1987）年建設。ポンプ室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	8.06						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。ドアに一部腐食あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	電気室						昭和62（1987）年建設。電気室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	29.16						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	展示場、店舗、事務所（メインハウス）						昭和62（1987）年建設。展示場、店舗、事務所として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m ²)	1,608.54						課題										
所管課	観光課						天窓のパッキン腐食による雨漏り、外壁の経年劣化による雨漏りあり。非常放送設備の不良。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	B	B	62	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	倉庫						昭和63（1988）年建設。屋外ネット等の保管場所として使用。										
建築年月	S63年3月（築38年）																
延床面積(m ²)	113.64						課題										
所管課	観光課						一部屋根の破損による雨漏り箇所あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	C	B	B	59	対策内容							C判定の部位修繕			
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	倉庫						昭和63（1988）年建設。現在は使用していない。										
建築年月	S63年7月（築37年）																
延床面積(m ²)	20.90						課題										
所管課	観光課						現在使用していないため、屋根、外壁は全面的に損傷している。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	D	D	10	対策内容	廃止（実施時期検討中）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	便所(ふれあい広場)						昭和63(1988)年建設。バリアフリートイレが使用できない状況になっている。										
建築年月	S63年7月(築37年)																
延床面積(m ²)	37.20						課題										
所管課	観光課						バリアフリートイレが使用できない状況になっている。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	店舗(パーラー・木造)						施設内の休憩場所。										
建築年月	H3年12月(築34年)																
延床面積(m ²)	36.14						課題										
所管課	観光課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	研究学習ロッジ						平成16(2004)年建設。										
建築年月	H16年7月(築21年)																
延床面積(m ²)	269.83						課題										
所管課	観光課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	獣舎、繁殖棟						平成16(2004)年建設。獣舎、繁殖棟として使用。										
建築年月	H16年7月(築21年)																
延床面積(m ²)	532.90						課題										
所管課	観光課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	飼育管理棟						平成16（2004）年建設。獣舎、飼育管理棟として使用。										
建築年月	H16年7月（築21年）																
延床面積(m ²)	205.28						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	自然博物情報館						平成17（2005）年建設。企画展や休憩室として使用。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m ²)	967.98						課題										
所管課	観光課						入り口自動ドアの故障、屋上外壁に亀裂等がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	B	B	62	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	駅舎棟						平成17（2005）年建設。機関車乗り場として使用。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m ²)	115.94						課題										
所管課	観光課						支柱や屋根材などに腐食あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	倉庫棟						平成17（2005）年建設。事務所兼倉庫として使用。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m ²)	259.85						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	ガイド電気機関車維持倉庫						平成17（2005）年建設。機関車倉庫として使用。										
建築年月	H17年8月（築20年）																
延床面積(m ²)	204.75						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

11. 供給処理施設

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
供給処理施設	名護市衛生センター	衛生センター	125
供給処理施設	名護市一般廃棄物最終処分場	計量室	125
供給処理施設	名護市一般廃棄物最終処分場	水処理施設	125
供給処理施設	名護市一般廃棄物最終処分場	粗大ごみ処理施設	125
供給処理施設	名護市一般廃棄物最終処分場	リサイクルセンター	126
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	ごみ焼却施設	126
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	リサイクルセンター	126
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	管理棟	126
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	計量棟	127
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	車庫棟（1）	127
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	車庫棟（2）	127
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	洗車棟	127

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市衛生センター						現状										
建物名称	衛生センター						昭和48（1973）年3月竣工。全体的に老朽化している。現在、名護市及び北部3村(国頭村、大宜味村、東村)の浄化槽使用世帯のし尿処理を行っている。										
建築年月	S48年3月（築53年）																
延床面積(m ²)	218.65						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化					廃止（実施時期検討中）				

施設名称	名護市一般廃棄物最終処分場						現状										
建物名称	計量室						平成7（1995）年2月竣工。一般廃棄物最終処分場へ搬入されるごみ重量を計量する施設。令和7（2025）年3月に使用を停止している。										
建築年月	H7年2月（築31年）																
延床面積(m ²)	27.00						課題										
所管課	環境対策課						建物が老朽化している。名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化					廃止（実施時期検討中）				

施設名称	名護市一般廃棄物最終処分場						現状										
建物名称	水処理施設						平成7（1995）年2月竣工。一般廃棄物埋立処分場からの浸出水を処理する施設。										
建築年月	H7年2月（築31年）																
延床面積(m ²)	463.18						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。最終処分場の廃止まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市一般廃棄物最終処分場						現状										
建物名称	粗大ごみ処理施設						平成11（1999）年3月竣工。現在はペットボトルやプラ製容器包装等の分別や圧縮を行っている。令和7（2025）年3月に使用を停止している。										
建築年月	H11年3月（築27年）																
延床面積(m ²)	892.93						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化					廃止（実施時期検討中）				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市一般廃棄物最終処分場						現状										
建物名称	リサイクルセンター						平成18（2006）年3月竣工。現在は空き缶の圧縮を行っている。令和7（2025）年3月に使用を停止している。										
建築年月	H18年3月（築20年）																
延床面積(m ²)	130.00						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化				廃止（実施時期検討中）					

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	ごみ焼却施設						令和7（2025）年2月竣工。本市の一般廃棄物のうち主に可燃ごみ、粗大ごみ（可燃）の処理を行っている。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m ²)	3,689.23						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	リサイクルセンター						令和7（2025）年2月竣工。本市の一般廃棄物のうち主に資源物の処理を行っている。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m ²)	2,072.05						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	管理棟						令和7（2025）年2月竣工。本市職員の事務室、見学者説明室等として使用している。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m ²)	823.42						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	計量棟						令和7（2025）年2月竣工。名護市一般廃棄物処理施設に搬入されるごみ計量を行っている。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m ²)	110.05						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	車庫棟（1）						令和7（2025）年2月竣工。家庭ごみ収集に使用する塵芥車等を格納している。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m ²)	131.95						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	車庫棟（2）						令和7（2025）年2月竣工。家庭ごみ収集に使用する塵芥車等を格納している。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m ²)	433.40						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	洗車棟						令和7（2025）年2月竣工。家庭ごみ収集に使用する塵芥車等の洗浄を行う施設。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m ²)	135.00						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

12. その他

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
公衆便所等	旭川公衆便所	旭川公衆便所	130
公衆便所等	嘉陽公衆便所	嘉陽公衆便所	130
公衆便所等	喜瀬ビーチシャワー便所	喜瀬ビーチシャワー便所	130
公衆便所等	勝山公衆便所	勝山公衆便所	130
公衆便所等	嘉津宇岳公衆便所	嘉津宇岳公衆便所	131
公衆便所等	瀬嵩公衆便所	瀬嵩公衆便所	131
公衆便所等	天仁屋地区公衆トイレ	天仁屋地区公衆トイレ	131
公衆便所等	真喜屋公衆トイレ	真喜屋公衆トイレ	131
宿舍	名護市県立高等学校北部合同寄宿舍	寄宿舍	132
斎場	名護市斎場	斎場	132
その他	名護ラジオ放送中継局	名護ラジオ放送局	132
その他	GODAC（名護市国際海洋環境情報センター）	事務所	132
その他	旧天仁屋小学校	校舎①	133
その他	旧天仁屋小学校	校舎②	133
その他	旧天仁屋小学校	便所	133
その他	旧屋我地幼稚園	園舎	133
その他	旧真喜屋幼稚園	園舎	134
その他	旧瀬嵩保育所	保育所	134
その他	東江テレビ中継局	東江テレビ中継局	134
廃止済施設	旧サンスポーツランド名護	事務所	134

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旭川公衆便所						現状										
建物名称	旭川公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	13.50						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	嘉陽公衆便所						現状										
建物名称	嘉陽公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	10.00						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	喜瀬ビーチシャワー便所						現状										
建物名称	喜瀬ビーチシャワー便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	77.80						課題										
所管課	観光課						建物の劣化が見られるため廃止を検討しているが、トイレの管理をしている喜瀬区と調整が必要なため、廃止時期については未定。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	B	B	B	B	69	対策内容										D判定の部位修繕
施設名称	勝山公衆便所						現状										
建物名称	勝山公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	15.84						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	嘉津宇岳公衆便所						現状										
建物名称	嘉津宇岳公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	18.00						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	瀬嵩公衆便所						現状										
建物名称	瀬嵩公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m ²)	23.70						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	天仁屋地区公衆トイレ						現状										
建物名称	天仁屋地区公衆トイレ						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	H30年12月（築7年）																
延床面積(m ²)	19.75						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	真喜屋公衆トイレ						現状										
建物名称	真喜屋公衆トイレ						令和2(2020)年に建築され5年が経過した。真喜屋区からの要望により建築し、建築後の維持管理については区で行うことで覚書を締結している。現状、施設の劣化・故障等はない。										
建築年月	R2年6月（築5年）																
延床面積(m ²)	11.99						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市県立高等学校北部合同寄宿舎						現状										
建物名称	寄宿舎						平成15（2003）年度に完成。約22年が経過している。遠隔地出身生徒の安全な就学環境を支援することを目的としている。令和7（2025）年4月現在で、稼働率が約74%で赤字経営となっている。運営などは北部合同寄宿舎運営協議会が行っており、補修などは北部広域市町村圏事務組合の予算で行っている。（北部12市町村からの負担金、沖縄県からの補助金が収入に充てられている。）										
建築年月	H15年4月（築22年）																
延床面積(m ²)	1,759.82						課題										
所管課	企画政策課						冷房設備や照明設備について必要に応じて修繕がされている。バルコニー等は老朽化により使用が制限されている。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市斎場						現状										
建物名称	斎場						昭和55（1980）年7月竣工。火葬場及び斎場として、市民が使用している。										
建築年月	S55年7月（築45年）																
延床面積(m ²)	451.69						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備が全体的に老朽化している。機械設備や耐火材等、継続的な修繕・補修が必要である。また、建替えについて市民からの要望もある。										
対応方針	建替え																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	建替え（実施時期検討中）									
施設名称	名護ラジオ放送中継局						現状										
建物名称	名護ラジオ放送局						平成13（2001）年度に供用開始され、民間放送事業者の設備が設置されており、名護市民の情報収集の大きな役割を果たしている。										
建築年月	H13年3月（築25年）																
延床面積(m ²)	50.70						課題										
所管課	総務課						整備から20年が経過しており、設備更新を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	-	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	GODAC（名護市国際海洋環境情報センター）						現状										
建物名称	事務所						平成13（2001）年の開所以降、名護市とGODACは使用賃貸借契約により、市が施設を無償貸し付けし、GODACが管理・修繕を行っている。当該施設は各所に傷みが出ており、雨漏り等の修繕が必要な状況にある。使用賃貸借契約書に基づき、災害等による場合を除き、維持管理・修繕にかかる費用はGODACが負担することとされている。										
建築年月	H13年10月（築24年）																
延床面積(m ²)	1,520.39						課題										
所管課	企画政策課						降雨時、風向きによっては雨漏りをする箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旧天仁屋小学校						現状										
建物名称	校舎①						地域活性化を図ることを目的として、跡地利活用事業者募集について検討中。										
建築年月	S55年3月（築46年）																
延床面積(m ²)	695.00						課題										
所管課	久志支所						目視による目立った劣化は見受けられない。しかしながら、旧耐震基準の建物であり、築年数から躯体の劣化は進行しているものと推測されることから、早期に建物を取り壊し、跡地利活用の自由度を広げていく。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容						廃止（実施時期検討中）				

施設名称	旧天仁屋小学校						現状										
建物名称	校舎②						地域活性化を図ることを目的として、跡地利活用事業者募集について検討中。										
建築年月	H4年2月（築34年）																
延床面積(m ²)	374.00						課題										
所管課	久志支所						跡地利活用事業者募集について検討中。跡地利用者側で修繕の可能性はある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容						C判定の部位修繕				

施設名称	旧天仁屋小学校						現状										
建物名称	便所						地域活性化を図ることを目的として、跡地利活用事業者募集について検討中。										
建築年月	H8年3月（築30年）																
延床面積(m ²)	14.00						課題										
所管課	久志支所						跡地利活用事業者募集について検討中。跡地利用者側で修繕の可能性はある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	旧屋我地幼稚園						現状										
建物名称	園舎						学童を運営する団体へ無償貸与。										
建築年月	H13年3月（築25年）																
延床面積(m ²)	200.00						課題										
所管課	こども政策課						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旧真喜屋幼稚園						現状										
建物名称	園舎						旧耐震基準であり、施設の老朽化がみられるため、R7（2025）年度中に解体予定。										
建築年月	S51年11月（築49年）																
延床面積(m ²)	180.00						課題										
所管課	こども政策課																
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	-	-	-	-	-	対策内容					廃止					

施設名称	旧瀬嵩保育所						現状										
建物名称	保育所						令和3（2021）年度に久志幼稚園と統合し、新たに市立幼保連携型認定こども園を緑風学園内に整備済。現在、施設は未活用となっている。										
建築年月	S62年4月（築38年）																
延床面積(m ²)	361.21						課題										
所管課	久志支所						外壁のひび割れが目立つことや、内部の劣化状況により修繕が必要な箇所がある。施設利用事業者による修繕、改修が見込まれる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容	集約化						C判定の部位修繕			

施設名称	東江テレビ中継局						現状										
建物名称	東江テレビ中継局						建物の不具合はないが、定期的に内部に設置している放送機器の更新が必要。										
建築年月	H22年12月（築15年）																
延床面積(m ²)	12.00						課題										
所管課	総務課						今後は、北部広域市町村圏事務組合への所管替え等を検討している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	A	-	-	97	対策内容							現状維持（軽微な修繕のみ）			

施設名称	旧サンスポーツランド名護						現状										
建物名称	事務所						用途廃止済みの施設であり、現在は倉庫として使用している。										
建築年月	H1年12月（築36年）																
延床面積(m ²)	180.00						課題										
所管課	財政課						大きな劣化等は見られない。 耐用年数の経過後は、取り壊し等を含め検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

令和 8 年 3 月 発行

発行：名護市 総務部 財政課

〒905-8540

沖縄県名護市港一丁目 1 番 1 号

電話：(0980) 53-1212 (代表)
